

**СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ
ДЛЯ АРГОНОДУГОВОЙ И РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ
EVOTIG**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EVOTIG РЭ

Санкт-Петербург



27.90.31.110

Редакция 28.07.2021
© ООО «ЗТИ», 2015

Электронная копия актуальной редакции
evospark.ru/manual_evotig.pdf



**Благодарим за выбор оборудования торговой марки EVOSPARK!
Уверены, что оборудование не разочарует вас техническими возможностями,
удобством эксплуатации, производительностью, экономичностью, качеством сварки,
надёжностью и простотой обслуживания.**

Знакомство с настоящим Руководством позволит более полно использовать преимущества приобретенного оборудования.

Принцип наименований сварочных аппаратов EVOSPARK:

EVOTIG XXX P AC/DC

Префикс торговой марки —

Модельный ряд аппаратов для ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (РАД) и ручной дуговой сварки покрытыми электродами (РД)

Верхний предел регулирования сварочного тока в амперах

Идентификатор наличия импульсного режима

Идентификатор наличия режимов с переменным сварочным током

Идентификатор наличия режимов с постоянным сварочным током

Соблюдение указаний и рекомендаций, изложенных в Руководстве по эксплуатации, обеспечит длительную и безопасную эксплуатацию оборудования.

Нарушение требований эксплуатации оборудования может привести к несчастным случаям и аварийным ситуациям.

Руководство по эксплуатации должно находиться в месте эксплуатации аппарата.

Настоящее Руководство включает правила монтажа, эксплуатации и техническое описание всех модификаций сварочных аппаратов EVOTIG во всех программных комплектациях, выпускаемых Производителем, а также описание дополнительного оборудования и программного обеспечения, которое может быть не включено в заказанный вами комплект поставки.

При желании Заказчика программная конфигурация оборудования может быть модифицирована в условиях эксплуатации.

Панель управления аппаратов всего модельного ряда EVOTIG унифицирована.

Информация выводится на экран пульта управления символами и поясняющими надписями, что позволяет разобраться с настройками без дополнительного обучения.

Терминология приведена в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 «Оборудование для дуговой сварки. Часть 1. Источники сварочного тока».

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и программное обеспечение с целью улучшения характеристик оборудования.

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Техника безопасности | 7 |
| 2 | Назначение аппарата..... | 10 |
| 3 | Условия эксплуатации..... | 11 |
| 4 | Расположение разъёмов на корпусе | 12 |
| 5 | Подготовка к работе | 13 |
| 5.1 | Блок жидкостного охлаждения | 13 |
| 5.1.1 | Технические характеристики БЖО | 14 |
| 5.1.2 | Монтаж и подготовка БЖО к работе..... | 15 |
| 5.1.3 | Замена охлаждающей жидкости..... | 17 |
| 5.2 | Монтаж сварочного аппарата..... | 18 |
| 5.3 | Подключение сварочного аппарата к сети..... | 20 |
| 5.4 | Настройка сварочного аппарата..... | 21 |
| 6 | Алгоритмы управления аппаратом | 22 |
| 6.1 | Режим управления 2Т | 22 |
| 6.2 | Режим управления 4Т | 22 |
| 6.2.1 | Управление от однокнопочной горелки в режиме 4Т | 22 |
| 6.2.2 | Управление от двухкнопочной горелки в режиме 4Т..... | 22 |
| 6.2.3 | Управление от трёхкнопочной горелки в режиме 4Т | 23 |
| 6.3 | Режим управления 4ТУ | 23 |
| 6.4 | Управление от педали..... | 24 |
| 6.5 | Управление от пульта дистанционного управления ПДУ-Р | 24 |
| 6.6 | Управление от пульта дистанционного управления ПДУ-Д..... | 24 |
| 7 | Технические характеристики..... | 26 |
| 8 | Комплектация | 29 |
| 9 | Инструкция к пульту управления..... | 31 |
| 9.1 | Общий вид..... | 31 |
| 9.1.1 | Функции Энкодеров..... | 32 |
| 9.1.1.1 | Продувка защитного газа | 32 |
| 9.1.1.2 | Быстрая загрузка ячеек | 32 |
| 9.1.1.3 | Блокировка экрана | 33 |
| 9.1.1.4 | Вызов скрытых параметров циклограммы..... | 33 |
| 9.2 | Главный экран | 34 |

| | | |
|-----------|---|----|
| 9.3 | Меню пульта управления..... | 36 |
| 9.3.1 | РЕЖИМ РАБОТЫ..... | 36 |
| 9.3.2 | ТИП СВАРКИ..... | 36 |
| 9.3.3 | УПРАВЛЕНИЕ..... | 38 |
| 9.3.3.1 | ТАКТНОСТЬ | 39 |
| 9.3.3.2 | ПОДЖИГ | 39 |
| 9.3.3.3 | КОНТРОЛЬ ДУГИ | 41 |
| 9.3.3.4 | СИНХРОНИЗАЦИЯ (опция) | 42 |
| 9.3.4 | ДИАМЕТР..... | 43 |
| 9.3.5 | ЧАСТОТНЫЙ РЕЖИМ..... | 45 |
| 9.3.5.1 | ПУЛЬС | 46 |
| 9.3.5.1.1 | ВРЕМЯ..... | 46 |
| 9.3.5.1.2 | БАЛАНС..... | 47 |
| 9.3.5.1.3 | АВТОБАЛАНС..... | 48 |
| 9.3.6 | ПРОГРАММА..... | 49 |
| 9.3.6.1 | ЗАДАНИЯ..... | 49 |
| 9.3.6.2 | СЕРВИС | 50 |
| 9.3.6.3 | АВТОНАСТРАС..... | 50 |
| 9.3.6.4 | АДМИН. (опция) | 50 |
| 9.3.7 | НАСТРОЙКИ..... | 51 |
| 9.3.7.1 | ОХЛАЖДЕНИЕ..... | 51 |
| 9.3.7.2 | ВНЕШН.УПРАВЛЕНИЕ..... | 52 |
| 9.3.7.3 | ВИД ИМПУЛЬСОВ..... | 53 |
| 9.3.7.4 | ВИД ТОКА..... | 53 |
| 9.3.7.5 | ЦВЕТ ФОНА..... | 53 |
| 9.3.7.6 | ПОДЖИГ TIG..... | 54 |
| 9.3.7.7 | СБРОС НАСТРОЕК | 55 |
| 9.4 | Блок циклограммы | 56 |
| 9.5 | Блок ошибок..... | 61 |
| 9.6 | Блок параметров частотного режима | 62 |
| 9.7 | Блок параметров переменного тока | 63 |
| 9.7.1 | Форма волны переменного тока..... | 64 |
| 9.7.2 | Частота AC | 65 |



| | | |
|-----------|--|-----------|
| 9.7.3 | Баланс АС | 66 |
| 9.7.4 | Ампл Баланс АС..... | 67 |
| 9.8 | Экран MMA | 68 |
| 9.8.1 | Функция VRD..... | 68 |
| 9.8.2 | Динамика | 69 |
| 9.8.3 | Блок сообщений | 69 |
| 9.8.4 | Перечень параметров Экрана MMA | 69 |
| 9.8.4.1 | Режим работы | 69 |
| 9.8.4.2 | Тип сварки | 69 |
| 9.8.4.3 | Тип поджига | 70 |
| 9.8.4.4 | Тип электрода | 71 |
| 9.8.4.5 | Частотный режим..... | 71 |
| 9.8.4.6 | Режим отображения..... | 72 |
| 9.8.4.7 | Внешнее управления..... | 72 |
| 10 | Система ограничения доступа..... | 73 |
| 10.1 | Принцип ограничения доступа..... | 73 |
| 10.2 | Уровень доступа «Администратор» | 73 |
| 10.3 | Уровень доступа «Пользователь» | 73 |
| 11 | Устранение неисправностей | 74 |
| 11.1 | Неисправности аппарата | 74 |
| 11.2 | Неисправности БЖО | 76 |
| 12 | Техническое обслуживание | 77 |
| 12.1 | Перед началом работ | 77 |
| 12.2 | Не реже одного раза в три месяца | 77 |
| 12.3 | Не реже одного раза в шесть месяцев..... | 78 |
| 13 | Гарантии производителя | 79 |
| 14 | Транспортировка и хранение | 80 |
| 15 | Утилизация | 80 |
| 16 | Сведения о сертификации..... | 81 |
| 17 | Производитель | 81 |
| 18 | Схема внешних соединений..... | 82 |

1 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Несоблюдение правил и мер, отмеченных знаком  **ОПАСНОСТЬ!**, влечёт угрозу серьёзных травм и угрозу жизни персоналу.

Пункты, отмеченные знаком  **ВНИМАНИЕ!**, требуют повышенного внимания и осторожности. Несоблюдение правил и мер влечет угрозу травмирования персонала и вывода оборудования из строя.



ОПАСНОСТЬ! ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

Высокое напряжение может стать причиной поражения электрическим током. Поражение электрическим током влечет опасность для жизни и здоровья.

- Запрещается прикасаться к частям, находящимся под напряжением!
- Запрещается использовать нештатные приспособления, нештатные и неисправные переходники, удлинители, разъёмы и т. п.
- Запрещается работа без подключения заземления, а также с использованием нештатного или неисправного заземления.
- Запрещается производить вскрытие корпуса, подключения кабелей и дополнительного оборудования не убедившись в отключении аппарата от сети.
- К работе с аппаратом допускается только квалифицированный персонал, изучивший правила эксплуатации электроустановок и настоящие Руководство.



ОПАСНОСТЬ! ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ!

Лица, имеющие кардиостимуляторы и другие медицинские приборы, должны проконсультироваться у врача перед началом работ с аппаратом.



ВНИМАНИЕ! ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ!

Аппарат испытан и соответствует требованиям Технического регламента ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Тем не менее, расположенные вблизи работающего аппарата чувствительные к электромагнитному излучению приборы и устройства (компьютеры, станки с ЧПУ и т. п.) желательно экранировать.



ОПАСНОСТЬ! ПОЛУЧЕНИЕ ТРАВМ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИЗЛУЧЕНИЯ ДУГИ!

Излучение дуги опасно для кожи и глаз.

- При контакте с горячими деталями иискрами могут возникнуть ожоги.
- Сварщики должны использовать спецодежду, сварочные щитки или маски.
- Работающий поблизости персонал должен быть защищен огнеупорными занавесами или перегородками.



ОПАСНОСТЬ! ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА!

- Вещества в закрытых сосудах в результате нагрева создают повышенное давление.
- Следует удалить из рабочей зоны ёмкости с горючими или взрывоопасными жидкостями!
 - Следует использовать только защитные газы и смеси, рекомендованные для выполняемого сварочного процесса.
 - Следует использовать регуляторы давления газа, рекомендованные изготовителем для использования с тем или иным защитным газом, а так же соответствующие давлению в баллоне.
 - Все шланги, разъёмы и кабели должны быть исправными и иметь соответствующие технические характеристики.
 - Газовый баллон всегда должен находиться в вертикальном положении. В рабочем состоянии его необходимо надежно закрепить на транспортной тележке или на стационарном основании.
 - Следует располагать газовые баллоны вдали от участков, где они могут подвергнуться механическому повреждению и на достаточном удалении от участков сварки и резки, а так же от любых других технологических процессов, являющихся источником высокой температуры, открытого пламени или брызг расплавленного металла.
 - Не допускайте касания газового баллона электродом, электрододержателем или иным предметом, находящимся под напряжением.
 - Защитный колпак газового баллона всегда должен быть установлен на баллон, за исключением случаев, когда баллон находится в работе.



ВНИМАНИЕ! ДЫМ И ГАЗЫ!

Дым и выделяющиеся при сварке газы могут привести к удушью и отравлению! Помимо этого, под воздействием ультрафиолетового излучения электрической дуги пары растворителя (хлорированного углеводорода) могут превращаться в токсичный фосген!

- Необходимо пользоваться вытяжкой, обеспечивающей достаточный приток свежего воздуха!
- Не допускается попадание паров растворителей в зону излучения сварочной дуги!
- При необходимости следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания!



ВНИМАНИЕ! ОГНЕОПАСНОСТЬ!

Высокая температура, разлетающиеся искры, раскаленные детали и горячие шлаки, образующиеся при сварке, могут стать причиной возгорания. Блуждающие сварочные токи могут привести к возгоранию!

- Необходимо исключать возникновение очагов возгорания в рабочей зоне!
- Запрещается присутствие легковоспламеняющихся предметов в рабочей зоне.
- Необходимо убедиться, рабочая зона оборудована средствами пожаротушения, в том числе средствами пожаротушения электрооборудования.

- Перед началом сварки необходимо тщательно удалить с деталей остатки горючих веществ.
- Сваренные детали разрешается обрабатывать только после их охлаждения. Детали не должны контактировать с воспламеняющимися материалами!
- Следует подсоединять сварочные кабели надлежащим образом!

**ВНИМАНИЕ!**

При эксплуатации аппарата следует соблюдать технические регламенты и национальные директивы! При проведении сварочных работ на территории РФ необходимо соблюдать требования стандартов:

- ГОСТ 12.3003-86 «Работы электросварочные. Требования безопасности»,
- ГОСТ 12.1.010-76 «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования»,
- ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»,
- ГОСТ 12.3.002-2014 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности».

Монтаж и эксплуатацию аппарата следует проводить согласно ГОСТ Р МЭК 60974-9-2014 «Оборудование для дуговой сварки. Часть 9. Монтаж и эксплуатация», проверку и испытания — согласно ГОСТ Р МЭК 60974-4-2014 «Оборудование для дуговой сварки. Часть 4. Периодическая проверка и испытание».

**ВНИМАНИЕ! РЕМОНТ СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ!**

К ремонту оборудования допускается только персонал, сертифицированный Производителем.

- При несанкционированных действиях с аппаратом гарантия теряет силу!
- Гарантия Производителя аннулируется при использовании аппарата не по назначению, при нарушении правил эксплуатации или при повреждении аппарата вследствие использования некачественных компонентов сторонних производителей!

- Следует подсоединять и закреплять дополнительные компоненты к соответствующему гнезду подключения только после выключения аппарата!
- Сварочные кабели необходимо полностью размотать перед началом работ!
- Сварщики должны использовать спецодежду, сварочные щитки или маски и другие защитные приспособления.
- Персонал в рабочей зоне должен носить средства индивидуальной защиты органов слуха!
- Замена и монтаж дополнительного оборудования, в том числе монтаж и демонтаж разъёмов и переходников разрешается выполнять только убедившись в отключении аппарата от электрической сети.

2 НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТА

Сварочный аппарат EVOTIG – промышленный инверторный сварочный аппарат модульной конструкции с цифровым управлением.

Сварочный аппарат EVOTIG обеспечивает высококачественную сварку стали, алюминиевых, медно-никелевые сплавов и сплавов на основе титана.

Сварочный аппарат EVOTIG предназначен для ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (РАД) и ручной дуговой сварки покрытыми электродами (РД).

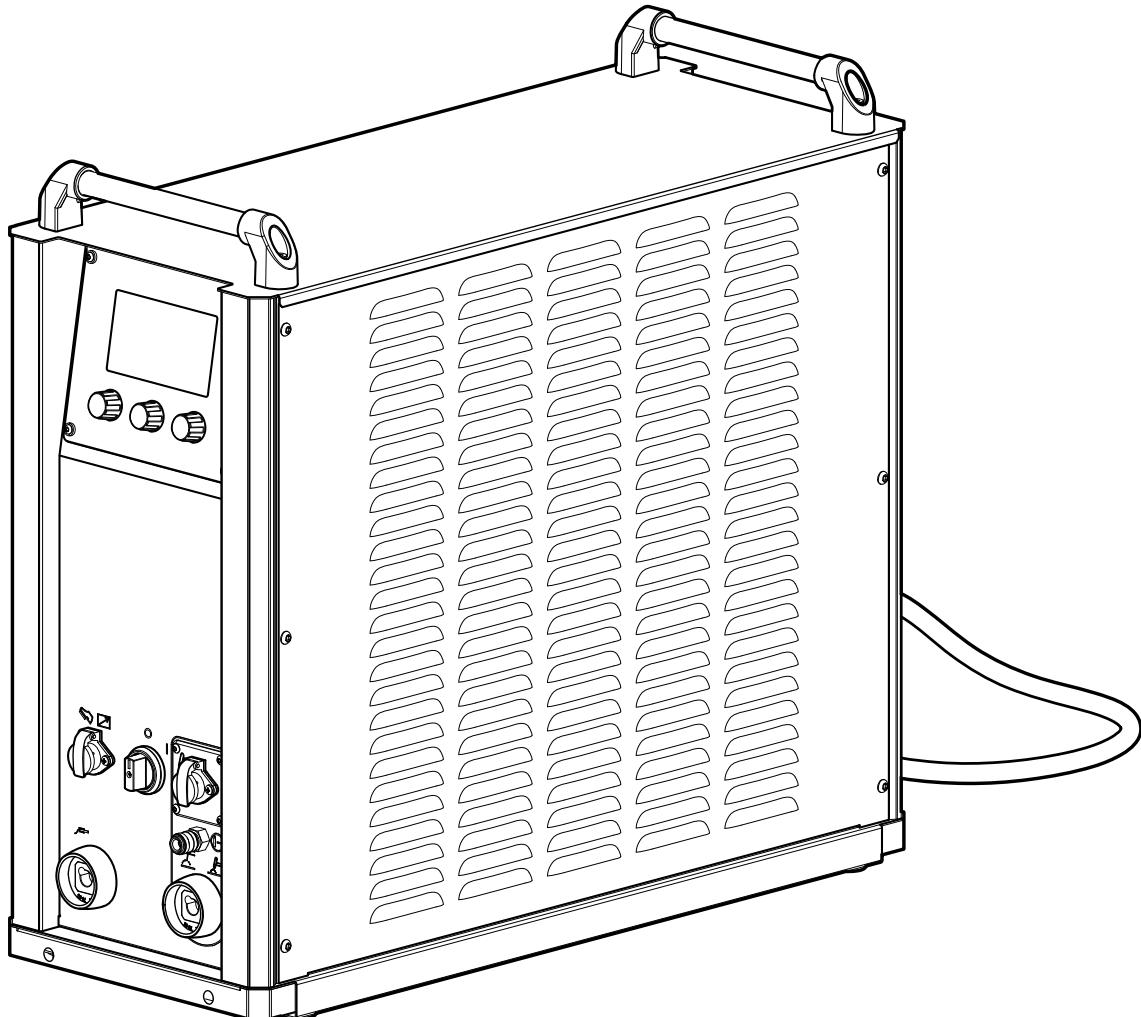


Рис. 1 – Общий вид аппарата

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

При использовании не по назначению аппарат может стать источником опасности для людей, животных и материальных ценностей. Производитель не несет ответственности за возникший вследствие такого использования ущерб!



ВНИМАНИЕ!

Используйте аппарат только по назначению! Использовать аппарат разрешается только квалифицированному персоналу! Запрещается вносить изменения или производить доработки аппарата без согласования с Производителем!

При работе следует устанавливать аппарат на ровное и горизонтальное основание. Допустимый угол наклона аппарата не более 15°.

Вид климатического исполнения согласно ТУ 3441-001-82175893-2015 У1, УЗ по ГОСТ 15150-69 при верхнем значении рабочей температуры воздуха плюс 50 °C и нижнем значении рабочей температуры воздуха минус 40 °C.



ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация при температуре воздуха в помещении более плюс 50 °C запрещена.

Относительная влажность окружающего воздуха: до 50% при плюс 40 °C, до 90% при плюс 20 °C.

Степень защиты изделия – IP34 по ГОСТ 14254-2015. На месте установки сварочного аппарата не должно быть пыли и агрессивных сред.

Класс изделия по способу защиты человека от поражения электрическим током – 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Аппарат должен быть запитан от сети, качество которой соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.

В помещении должна быть предусмотрена приточно-вытяжная система вентиляции с производительностью не менее 20 м³/мин на один аппарат.

При работе аппарата между корпусом аппарата и стеной (или иной отражающей поверхностью) должен обеспечиваться зазор не менее 350 мм.

Вентиляционные отверстия аппарата запрещается закрывать сторонними объектами.




ОПАСНОСТЬ! НЕ ПОДНИМАТЬ С БАЛЛОНОМ!

Строго запрещено поднимать транспортную тележку сварочного аппарата, если на ней установлен газовый баллон. Перед подъёмом следует снять баллон с тележки.

4 РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМОВ НА КОРПУСЕ

Лицевая панель

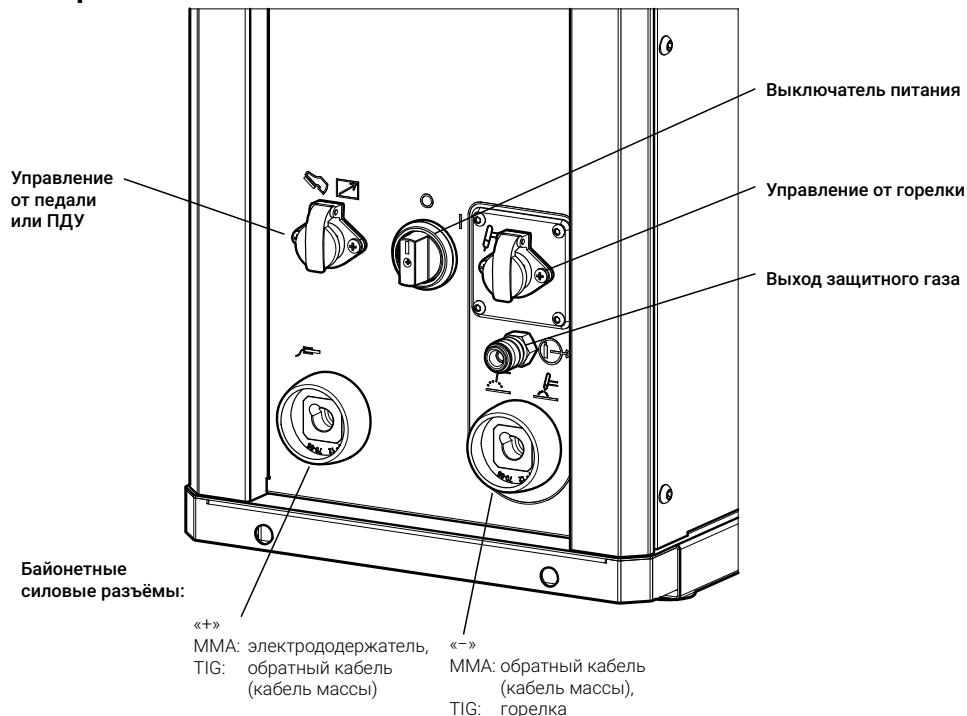

Задняя панель

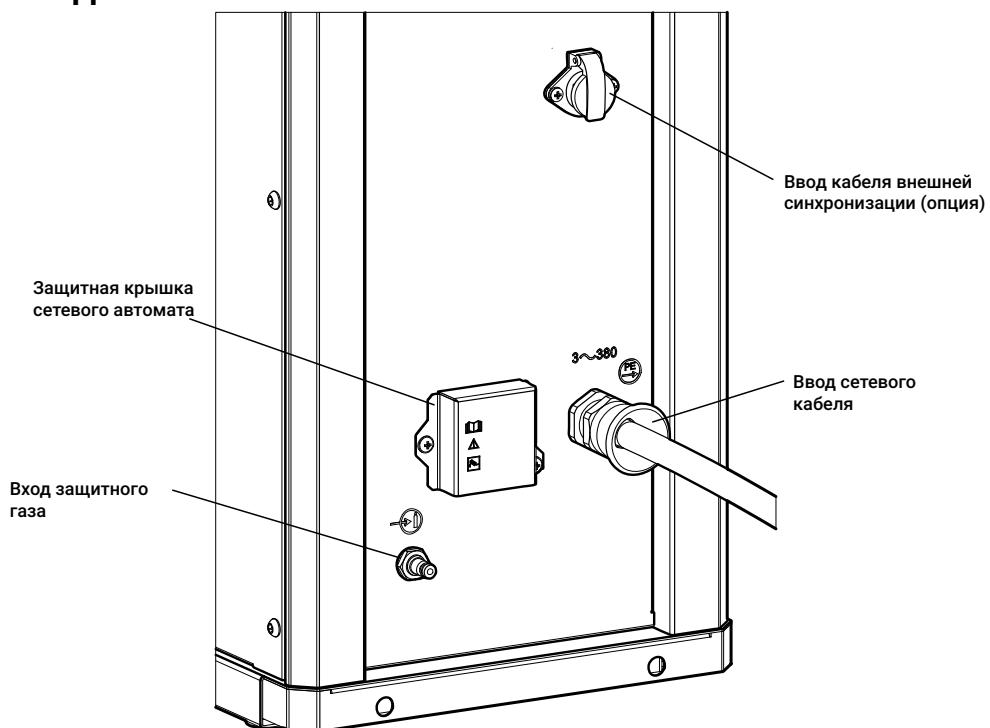


Рис. 2 – Расположение разъёмов на корпусе

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 БЛОК ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Если вы приобрели сварочный аппарат в комплекте с блоком жидкостного охлаждения (далее – БЖО), ознакомьтесь с содержанием данного раздела.

БЖО – устройство с адаптивным режимом работы, которое оптимизирует свою производительность в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, её уровня и длины рукава сварочной горелки. Общий вид БЖО приведен на Рис. 3.

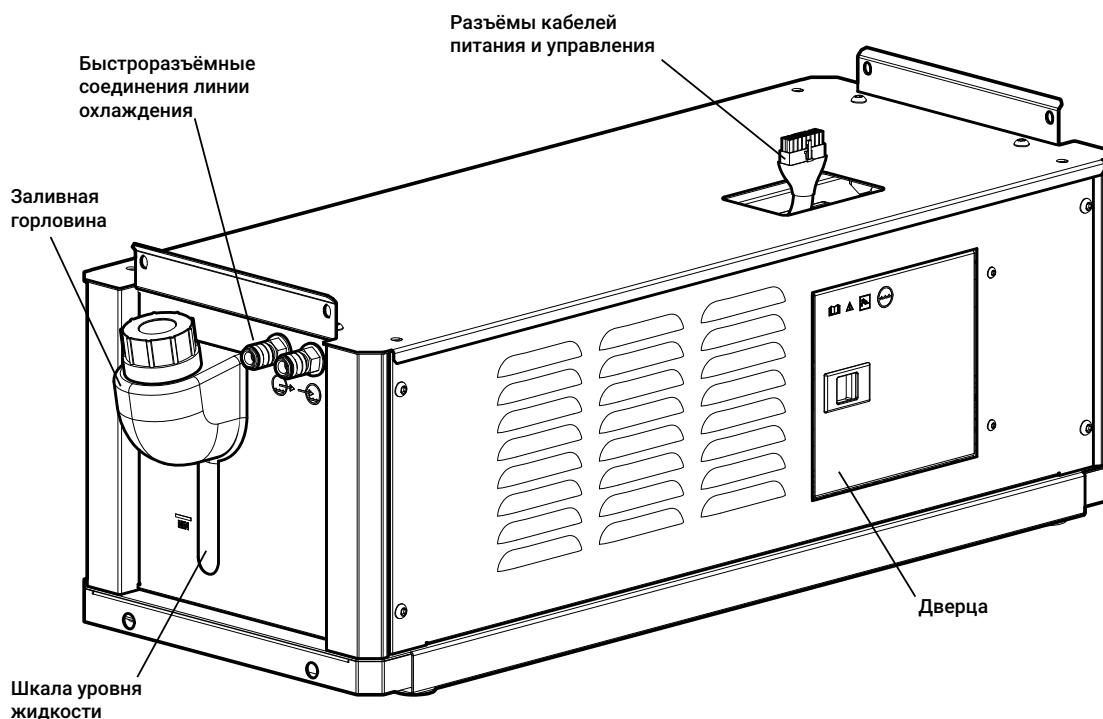


Рис. 3 – Общий вид БЖО

5.1.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЖО

Перечень основных технических характеристик БЖО приведен в Табл. 1.

Табл. 1 – Технические характеристики БЖО

| Параметр | Значение |
|---|-------------------|
| Напряжение питающей сети | 400 В ±25% |
| Частота сети, Гц | 50/60 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более | 0,45 |
| Производительность, л/мин | 5 |
| Мощность охлаждения, кВт, не более | 1,91 |
| Максимальное давление, бар | 3,5 |
| Ёмкость бака, л | 10 |
| Габариты, мм, не более | 810 × 300 × 287 |
| Масса (без охлаждающей жидкости), кг, не более | 23,85 |
| Автомат выключения питания, А | 3 × 6 |
| Класс защиты | IP 34 |
| Класс изоляции | H |
| Рекомендуемая охл. жидкость | Cutweld Cool Weld |



ОПАСНОСТЬ!

Категорически запрещается использовать в качестве охлаждающей жидкости автомобильный антифриз или воду!



ВНИМАНИЕ! УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЖО!

Окружающая среда не должна содержать чрезмерно больших количеств пыли, кислот, испарений, взвесей масла, корродирующих газов или субстанций и т. д., если только они не образуются в процессе сварки, а так же вибраций и источников излучения тепла помимо сварочного поста.

Не используйте БЖО в неподходящих условиях эксплуатации: чрезмерное количество частиц в окружающем воздухе (например, шлифовальной пыли), корродирующий дым, пар, густой масляный туман, сильные вибрации или толчки, суровые погодные условия, загрязненная охлаждающая жидкость. При установке аппарата следует обеспечить свободный приток и отвод воздуха.

5.1.2 МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА БЖО К РАБОТЕ

Для подготовки к работе БЖО необходимо:

- 1 Установить БЖО на тележку.



ВНИМАНИЕ!

При подготовке к работе БЖО с полностью слитой охлаждающей жидкостью для обеспечения гарантированной работы насоса БЖО в нормальном режиме необходимо:

- 1 Залить в бак БЖО 2,5–3,0 литра охлаждающей жидкости.

2 Ориентируясь на цветовую маркировку или условные обозначения на корпусе БЖО, подключить к выходному быстросъёмному разъему БЖО, отмаркованному синим цветом и обозначенного знаком (символ крепления), соответствующий рукав кабель-пакета.

3 Приподнять корпус БЖО со стороны заливной горловины бака (рис.3) на 15–30% градусов и выдержать в таком положении 5–10 секунд, обеспечив, вытеснение охлаждающей жидкостью воздуха, находящегося в патрубке, соединяющем бак БЖО с насосом.

(Далее, для удобства выполнения монтажа, рукав кабель-пакета может быть временно отстыкован).

2 Зафиксировать согласно «Инструкции по монтажу», прилагаемой к тележке.

3 Установить сварочный аппарат на БЖО и зафиксировать болтами. Крепление сварочного аппарата на БЖО и крепление БЖО на транспортной тележке аналогичны.

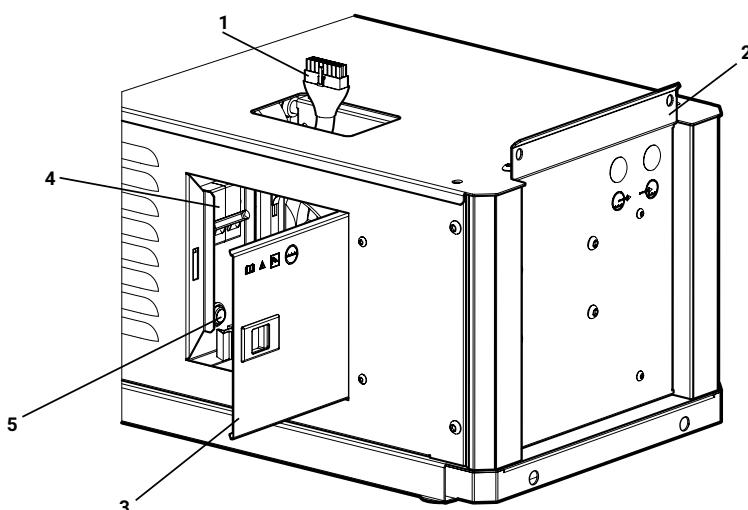


Рис. 4 – Элементы БЖО: 1 – кабель питания и управления, 2 – крепежная пластина, 3 – боковая дверца, 4 – автомат выключения питания, 5 – кнопка прокачки жидкости, 6 – быстросъёмные соединения линии охлаждения

- 4 Подключить кабель питания и управления БЖО к сварочному аппарату (Рис. 5).



ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

Питание БЖО подключать только к обесточенному сварочному аппарату!

Для этого необходимо открыть боковую дверцу (3 на Рис. 4) БЖО и, через отверстие в верхней крышке, отодвинуть в направлении по стрелке защитный лючок (1 на Рис. 4) разъёма сварочного аппарата и подключить кабель питания и управления к разъёму.

5 Следует убедиться, что рычаг автомата выключения питания (4 на Рис. 4) находится в верхнем положении – положение «ВКЛ».

6 Включить питание сварочного аппарата.

7 Подключить рукава кабель-пакета к БЖО, соблюдая цветовую маркировку или ориентируясь на условные обозначения на корпусе. Схема внешних подключений приведена на Рис. 39.

8 Залить через горловину бака БЖО охлаждающую жидкость до уровня максимум по отметке на корпусе.

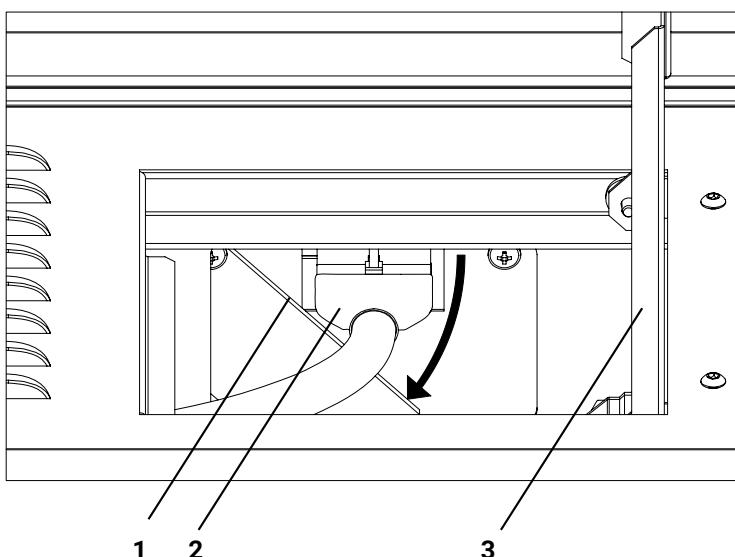


Рис. 5 – Подключение БЖО: 1 – защитный лючок разъёма, 2 – кабель питания и управления БЖО, 3 – боковая дверца БЖО.

9 Прокачать охлаждающую жидкость через подключенные кабель-пакет, УПП и горелку.



ВНИМАНИЕ!

После включения питания и прокачки жидкости возможно вращение лопастей вентиляторов охлаждения. Запрещено касаться руками вентиляторов!

Для этого необходимо зажать кнопку (5 на Рис. 4) внутри БЖО. В зависимости от длины рукава время прокачки может составить до 1 минуты. Если после прокачки уровень жидкости опустится до минимума, жидкость следует долить. Рекомендуемый уровень жидкости в баке после прокачки между отметками минимум и максимум.

10 Закрыть боковую дверцу (3) БЖО.



ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственности за повреждения, полученные в следствие использования не рекомендованной или чрезмерно загрязненной охлаждающей жидкости. Следует использовать охлаждающую жидкость EVOSPARK.

Допускается использование охлаждающих жидкостей, рекомендованных производителями сварочных горелок.

Следует проверять чистоту охлаждающей жидкости не реже раза в квартал, производить её замену не реже раза в год или по мере загрязнения. Следует визуально проверять уровень охлаждающей жидкости и её чистоту перед каждой рабочей сменой!

5.1.3 ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Для замены охлаждающей жидкости необходимо:

1 Отключить от БЖО рукава кабель-пакета.

2 Подключить технический рукав для слива охлаждающей жидкости к быстроразъёмному соединению с отметкой синего цвета или обозначением и направить свободный конец рукава в пустую ёмкость объёмом минимум 10 литров.

Технический рукав для слива жидкости представляет из себя отрезок рукава от полуметра с одной стороны обжатой ответной частью быстроразъёмного соединения, установленных на БЖО (Рис. 3).

3 Открыть боковую дверцу БЖО (3 на Рис. 4).

4 Зажать кнопку прокачки жидкости (5), после чего жидкость через помпу и технический рукав начнёт поступать в ёмкость.

Для полной замены жидкости рекомендуется БЖО, либо тележку с БЖО, установить на площадке под небольшим углом таким образом, что бы передний край БЖО был поднят на 30...50 мм относительно заднего края БЖО.



ВНИМАНИЕ!

После включения питания и прокачки жидкости возможно вращение лопастей вентиляторов охлаждения. Запрещено касаться руками вентиляторов!

Необходимо удерживать кнопку нажатой до полного слива жидкости.

5 Отключить технический рукав и подключить рукава охлаждающей жидкости к БЖО, соблюдая цветовую маркировку или ориентируясь на условные обозначения на корпuse.

6 Выполнить работы по подпунктам 7–9 раздела 5.1.2.

5.2 МОНТАЖ СВАРОЧНОГО АППАРАТА

Для монтажа и подготовки к работе сварочного аппарата необходимо:

- 1 Установить аппарат на шасси или на тележку. Крепежные винты входят в состав комплекта тележки.



ПРИМЕЧАНИЕ!

При включении в состав оборудования БЖО установка и монтаж сварочного аппарата производится непосредственно на БЖО в соответствии с пунктом 5.1.2.

2 В случае эксплуатации сварочного аппарата с тележкой, оборудованной площадкой под газовый баллон, установить баллон с защитным газом на тележку и зафиксировать цепью по отверстиям в тележке.

3 Снять защитный колпак с газового баллона.

4 Установить на баллон газовый редуктор-регулятор расхода газа.



ВНИМАНИЕ!

Необходимо использовать газы и их смеси с концентрацией минеральных масел и механических включений, отвечающих требованиям ГОСТа для данного вида газа или смеси, например Ar по ГОСТ Р 10157-2016. Производитель оборудования не несёт ответственности за качество используемого газа для проведения сварочных работ!

5 Один конец газового рукава подключить к устройству входа защитного газа на задней панели сварочного аппарата (Рис. 2), а второй — к газовому редуктору. Открыть вентиль на баллоне. В случае централизованной подачи защитного газа необходимо подключить газовый рукав к газораздаточному посту.

6 Проложить кабели сварочного тока.



ВНИМАНИЕ!

Неправильно проложенные кабели сварочного тока могут привести к нарушению (мерцанию) сварочной дуги!

Следует прокладывать обратный кабель (кабель массы) и кабель-пакет сварочного аппарата параллельно, на максимальную длину и как можно ближе друг к другу.

Следует соблюдать расстояние не менее 20 см к кабелям других источников тока, чтобы избежать их нежелательных воздействий друг на друга (Рис. 6).

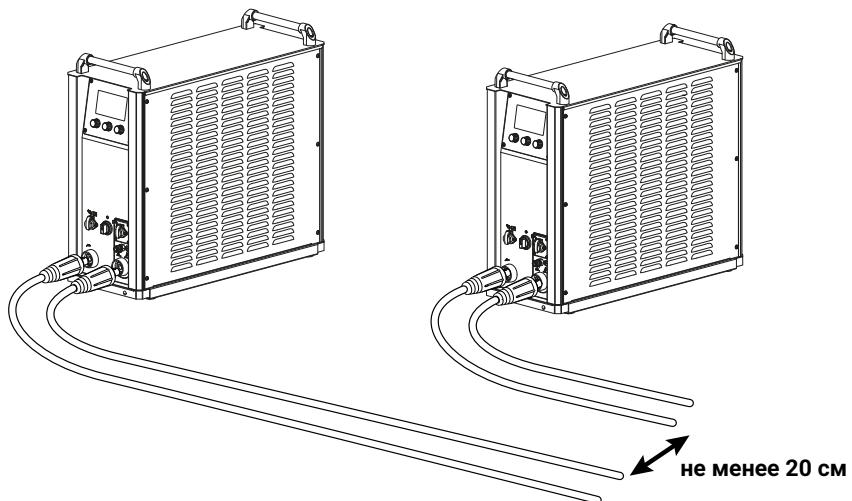


Рис. 6 – Раскладка кабелей

Для каждого сварочного аппарата следует использовать обратный кабель (кабель массы) из его комплекта поставки.

Силовые кабели, кабель-пакет, кабели управления следует полностью размотать. Если кабель слишком длинный, его следует укладывать волнообразно, избегая образования петель (Рис. 7).

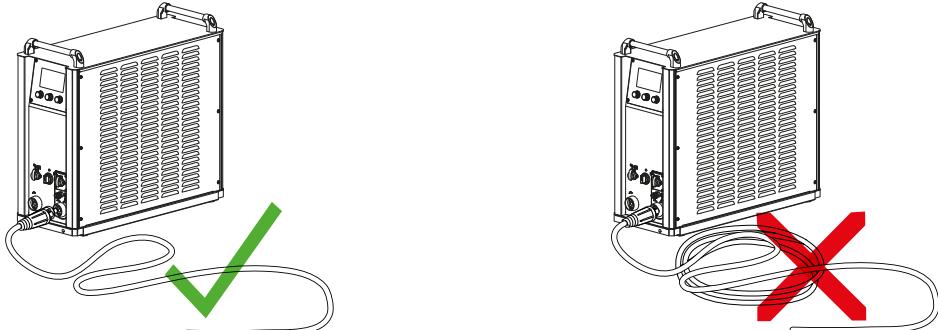


Рис. 7 – Раскладка кабелей



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ БЛУЖДАЮЩИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

Блуждающие сварочные токи могут привести к перегреву компонентов и возникновению пожара, повреждению аппаратов и электроприборов.

- Регулярно проверяйте надежность и правильность подключения всех силовых кабелей.
- При установке, фиксации или подвешивании токопроводящих компонентов сварочного аппарата (корпус, транспортная тележка) должна быть обеспечена их электрическая изоляция!
- Не кладите другие электроприборы, например перфораторы, угловые шлифмашины и т. п., на источник тока, не изолировав их!
- Когда сварочная горелка и электрододержатель не используются, кладите их на изолирующую подкладку!

7 Подключить обратный кабель (кабель массы) изделия к байонетному силовому разъёму (Рис. 2) и закрепить зажим кабеля на свариваемой детали.

8 Установить в горелку неплавящийся электрод необходимого диаметра.

9 Подключить кабель управления горелки к сварочному аппарату (Рис. 39).

Для подключения однокнопочной сварочной горелки к аппарату следует задействовать контакты №1, 2 на прилагаемом в комплекте разъёме, для подключения двухкнопочной горелки – №1, 2, 6, для трехкнопочной – № 1, 2, 6, 7.

10 Подключить силовой разъём горелки к силовому байонетному разъёму аппарата (Рис. 2).

11 Подключить газовый рукав горелки к сварочному аппарату (Рис. 39).

12 Если используется блок жидкостного охлаждения см. п. 6.1.1.

13 Если используется педаль либо один из пультов дистанционного управления (ПДУ-Д, ПДУ-Р), то присоединить кабель управления к соответствующему разъёму (Рис. 2).

5.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА К СЕТИ

Сварочный аппарат подключается к сети питания 400 В ±25%, частотой 50/60 Гц.

При подсоединении к сети питания необходимо учитывать цветовую маркировку проводов.

Маркировка выполнена цветом изоляции или скотча на конце провода: коричневый провод – фаза **L1**, чёрный провод – фаза **L2**, серый провод – фаза **L3**, жёлто-зелёный провод – нулевой защитный проводник **PE**.

При подсоединении к сети питания должна использоваться вилка ~ 380В с заземлением.



ВНИМАНИЕ!

Подключение сварочного аппарата к сети осуществляется квалифицированным персоналом эксплуатирующей организации, изучившим Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с учетом следующего разъяснения:



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ С УЗО!

Система питания аппарата предусматривает подключение типа TN-S, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении (ПУЭ-7, п.1.7.3). Защитный проводник **PE** имеет жёлто-зелёную цветовую маркировку. Рабочий нулевой проводник **N** для подключения аппарата не используется.

При подключении к сетям типа TN-C и TN-C-S, в которых нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем их протяжении (TN-C) либо в какой-то части (TN-C-S), допускается подключение нулевого защитного проводника аппарата **PE** к совмещенному рабочему с защитным нулевым проводником сети **PEN**.

**ВНИМАНИЕ!**

Категорически запрещено подключать защитный нулевой проводник **PE** к гнезду для рабочего нулевого проводника **N** !

При применении для подключения устройства защитного отключения (УЗО) защитный нулевой проводник **PE** сварочного аппарата необходимо подключать к гнезду **PEN** сети питания непосредственно, минуя гнездо УЗО промаркированное **N** (ПУЭ-7, п.1.7.80), см. Рис. 8.

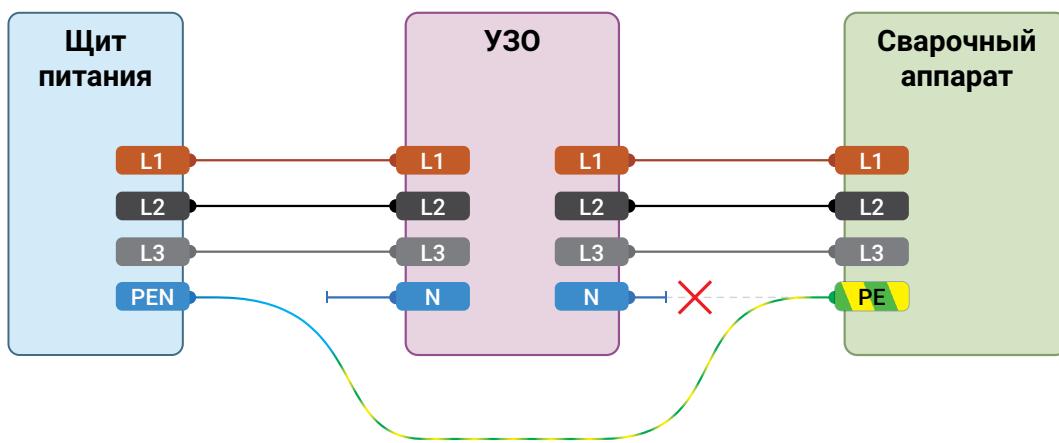


Рис. 8 – Схема подключения к системе TN-C с УЗО

5.4 НАСТРОЙКА СВАРОЧНОГО АППАРАТА

После монтажа сварочного аппарата, необходимо выполнить следующие операции по настройке:

- 1 Включить сварочный аппарат.
- 2 В меню пульта управления выбрать пункт ПРОГРАММА / СОСТОЯНИЕ и нажатием на ручку правого энкодера запустить продувку защитного газа (см. стр. 50). Настроить редуктором-регулятором требуемый расход газа по ротаметру (расходомеру), исходя из способа сварки и силы тока или технического задания на выполнение сварочных работ.
- 3 На пульте управления настроить сварочный ток и другие параметры сварочного процесса.

6 АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ АППАРАТОМ

Алгоритм управления аппаратом от внешних подключаемых устройств — горелок, педалей, пультов — задается в меню панели управления. Описание соответствующих пунктов меню см. стр. 52 «Внешнее управление». Схема внешних подключений приведена на Рис. 39



6.1 РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ 2Т

Режим 2Т (двухтактный режим) предназначен для управления с однокнопочной горелки.

При работе в режиме 2Т для запуска процесса сварки необходимо нажать и удерживать кнопку сварочной горелки, а для завершения процесса сварки необходимо отпустить кнопку горелки.

6.2 РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ 4Т

Режим 4Т (четырёхтактный) предназначен для управления с однокнопочной, двухкнопочной или трехкнопочной горелки.

6.2.1 УПРАВЛЕНИЕ ОТ ОДНОКНОПОЧНОЙ ГОРЕЛКИ В РЕЖИМЕ 4Т

При работе в режиме 4Т с однокнопочной горелкой для запуска процесса сварки в соответствии с установками циклограммы необходимо длительно нажать кнопку сварочной горелки, а для завершения процесса сварки в соответствии с установками циклограммы необходимо повторно длительно нажать кнопку сварочной горелки.

Для моментального принудительного прекращения сварочного процесса необходимо быстро нажать кнопку сварочной горелки.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Под быстрым нажатием подразумевается нажатие на кнопку горелки длительностью до 0,4 с, а под длительным нажатием — длительностью 0,4 с и более.

6.2.2 УПРАВЛЕНИЕ ОТ ДВУХКНОПОЧНОЙ ГОРЕЛКИ В РЕЖИМЕ 4Т

При работе в режиме 4Т с двухкнопочной горелкой пределы изменения тока задаются параметрами циклограммы МИНИМАЛЬНЫЙ ТОК и МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК. Величина тока регулируется с горелки кнопками 1 и 2 или двухпозиционной клавишей.

Для запуска процесса сварки в соответствии с установками циклограммы необходимо длительно нажать кнопку 1 сварочной горелки (или клавишу «увеличить ток»).

Для перехода от стартового тока к основному току необходимо отпустить зажатую кнопку 1 или клавишу «увеличить ток».

Для перехода к заварке кратера необходимо длительно нажать кнопку 2 сварочной горелки или клавишу «уменьшить ток».

Для завершения заварки кратера и перехода к продувке, необходимо отпустить

зажатую кнопку 2 или клавишу «уменьшить ток».

Регулировка сварочного тока осуществляется только во время сварки. Для увеличения выбранного в данный момент тока на 1 А необходимо быстро нажать первую кнопку сварочной горелки или клавишу «увеличить ток», а для уменьшения на 1 А – быстро нажать вторую кнопку сварочной горелки или клавишу «уменьшить ток».

6.2.3 УПРАВЛЕНИЕ ОТ ТРЁХНОПОЧНОЙ ГОРЕЛКИ В РЕЖИМЕ 4T

При работе в режиме 4T с трёхнопочной горелкой пределы изменения тока задаются параметрами циклограммы МИНИМАЛЬНЫЙ ТОК и МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК. Величина сварочного тока регулируется с горелки кнопками 2 и 3 или двухпозиционной клавишей в процессе сварки, а переход между этапами выполнения сварки – кнопкой 1.

Для запуска процесса сварки в соответствии с установками циклограммы необходимо длительно нажать кнопку 1 сварочной горелки.

Для перехода от стартового тока к основному току необходимо отпустить кнопку 1.

Для перехода к заварке кратера необходимо длительно нажать кнопку 1.

Для завершения заварки кратера и перехода к продувке, необходимо отпустить зажатую кнопку 1.

Для моментального принудительного прекращения сварочного процесса необходимо быстро нажать кнопку 1.

Величина сварочного тока регулируется кнопками 2 и 3 или клавишами «увеличить ток» и «уменьшить ток» как в процессе сварки, так и до её начала.

Плавная регулировка тока возможна во время сварки и до её начала. Для увеличения тока необходимо зажать и удерживать кнопку 2 или клавишу «увеличить ток», а для уменьшения – кнопку 3 или клавишу «уменьшить ток».

Ступенчатая регулировка тока возможно только во время сварки. Для этого необходимо быстро нажать кнопку 2 или клавишу «увеличить ток», а для уменьшения – кнопку 3 или клавишу «уменьшить ток». Величина шага 1 А.

Вышеприведенный алгоритм работает и в режиме 2T

6.3 РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ 4TU

Режим 4TU (четырёхтактный «управляемый») предназначен для управления с однокнопочной горелки. При выборе режима управления 4TU на циклограмме задаются значения основного сварочного тока и второго тока (ТОК ПАУЗЫ) в процентах от основного сварочного тока (ОСНОВНОЙ ТОК).

При работе в режиме 4TU для запуска процесса сварки в соответствии с установками циклограммы необходимо длительно нажать кнопку сварочной горелки, а для завершения процесса сварки в соответствии с установками циклограммы необходимо повторно длительно нажать кнопку сварочной горелки.

Для переключения между первым и вторым током, необходимо быстро нажать кнопку горелки.

6.4 УПРАВЛЕНИЕ ОТ ПЕДАЛИ

В режиме 2Т при управлении с педали необходимо задать диапазон изменения основного тока. Для этого необходимо задать величину первого и второго тока на пульте управления правым энкодером в Блоке уставок основного тока. При этом первый ток может быть как меньше, так и больше второго тока. В первом случае рабочий ток будет нарастать пропорционально нажатию педали, во втором — пропорционально уменьшаться. После нажатия на педаль происходит возбуждение дуги и устанавливается первый ток.

В режиме 4Т нажатие на педаль аналогично действию нажатия на кнопку горелки в режиме 4Т (см. п. см. п. 6.2.1 на стр. 2218).



ПРИМЕЧАНИЕ!

Педаль не входит в базовую комплектацию и приобретается отдельно.

6.5 УПРАВЛЕНИЕ ОТ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПДУ-Р

При использовании пульта регулировки сварочного тока ПДУ-Р (Рис. 9) вращением ручки потенциометра изменяется величина сварочного тока.

При выборе внешнего управления от ПДУ-Р (см. стр. 52) значение сварочного тока сразу выставляется в соответствии с положением ручки регулировки пульта ПДУ-Р, независимо от выставленного на основном пульте значения.

Правый энкодер на основном пульте управления в этом случае используется для задания ограничения величины максимального сварочного тока во избежание перегрева детали при управлении с ПДУ-Р.

Рабочий ток задается ручкой управления ПДУ-Р. Величина рабочего тока отображается над значением заданного ограничения и на действующей циклограмме



ПРИМЕЧАНИЕ!

Пульт управления ПДУ-Р не входит в базовую комплектацию и приобретается отдельно.

6.6 УПРАВЛЕНИЕ ОТ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПДУ-Д

Цифровой пульт дистанционного управления ПДУ-Д (Рис. 9) предназначен для задания и отображения сварочных параметров.

ПДУ-Д имеет жидкокристаллический монохромный дисплей и крупную ручку энкодера. Вращением ручки энкодера производится регулирование доступных параметров, а на табло отображается цифровое значение регулируемого параметра.

Сверху расположен крюк, с помощью которого пульт подвешивается на ручку для перемещения сварочного аппарата или в другое удобное место. А на задней части пульта

размещены магниты, которые позволяют прикрепить пульт к корпусу аппарата или любой металлической магнитной поверхности.

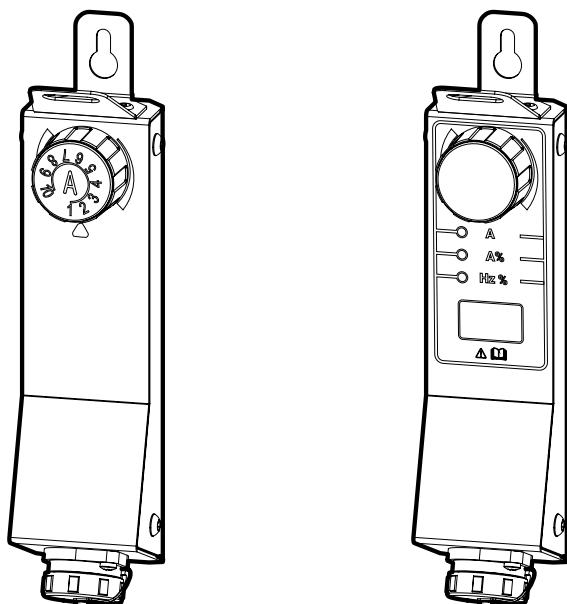


Рис. 9 – Общий вид пультов дистанционного управления ПДУ-Р и ПДУ-Д

Список параметров, доступных для изменения или индикации с пульта дистанционного управления ПДУ-Д, приведен в Табл. 2.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Пульт управления ПДУ-Д не входит в базовую комплектацию и приобретается отдельно.

Табл. 2 – Перечень параметров, доступных для изменения или индикации с пульта дистанционного управления ПДУ-Д

| Индикатор | Параметр | Примечание |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| A | сварочный ток, А | горит первый светодиод |
| A% | ток паузы, А | горит второй светодиод |
| Гц | частота импульсов, Гц | горит третий светодиод |
| % | заполнение импульсов, % | мигает третий светодиод |



7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В этом разделе приведены технические характеристики аппаратов EVOTIG, выпускаемые серийно (см. Табл. 3, Табл. 4 и Табл. 5.)

Табл. 3 – Технические характеристики аппаратов EVOTIG для сварки постоянным и переменным током AC/DC

| Параметр | Модель аппарата EVOTIG XXX Р AC/DC, где XXX: | | | | | |
|--|--|-----------|--------|--------|------------------|---------|
| | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 800 |
| Диапазон регулирования свар. тока в режиме, А: | | | | | | |
| TIG (РАД)* | 3–350 | 3–380 | 3–450 | 3–500 | 3–550 | 3–800 |
| MMA (РД) | 20–350 | 20–380 | 20–450 | 20–500 | 20–550 | 20–800 |
| Сила тока, А при ПВ 100% и t=40 °C в режиме: | | | | | | |
| TIG (РАД)* | 350 | 350 (380) | 450 | 500 | 550 | 800 |
| MMA (РД) | 350 | 350 | 450 | 500 | 550 | 800 |
| Напряжение сети, В | 400 ±25% | | | | | |
| Частота сети, Гц | 50/60 | | | | | |
| Авт. выключатель, А | 3 × 40 | 3 × 40 | 3 × 63 | 3 × 63 | 3 × 63 | 3 × 100 |
| Потребляемый ток, А | 18 | 18 | 26 | 27 | 29 | 56 |
| Макс. потреб. мощность в режиме, кВт: | | | | | | |
| TIG (РАД)* | 10,0 | 10,0 | 14,9 | 17,8 | 19,0 | 32,2 |
| MMA (РД) | 11,4 | 11,4 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 36,5 |
| КПД | 96% | | | | | |
| Напряжение холостого хода, В: | | | | | | |
| без функции VRD | 87 | | | | | |
| с функцией VRD** | 12 | | | | | |
| Класс защиты | IP 34 | | | | | |
| Класс изоляции | H | | | | | |
| Масса, кг | 57,5 | | 62,5 | | 106,0 | |
| Габариты, мм | 740 × 300 × 660 | | | | 900 × 404 × 1240 | |

* Технические характеристики для сварки постоянным и переменным током нормированы одинаково.

** Функция VRD устанавливается опционально по желанию Заказчика.

Табл. 4 – Технические характеристики аппаратов EVOTIG для сварки постоянным током DC

| Параметр | Модель аппарата EVOTIG XXX Р DC, где XXX: | | | | | |
|--|---|-----------|--------|-----------------|--------|-----------------|
| | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 1000 |
| Диапазон регулирования свар. тока в режиме, А: | | | | | | |
| TIG (РАД) | 3–350 | 3–380 | 3–450 | 3–500 | 3–550 | 3–800 |
| MMA (РД) | 20–350 | 20–380 | 20–450 | 20–500 | 20–550 | 20–800 |
| Сила тока, А при ПВ 100% и t=40 °C в режиме: | | | | | | |
| TIG (РАД) | 350 | 350 (380) | 450 | 500 | 550 | 800 |
| MMA (РД) | 350 | 350 | 450 | 500 | 550 | 800 |
| Напряжение сети, В | 400 ±25% | | | | | |
| Частота сети, Гц | 50/60 | | | | | |
| Авт. выключатель, А | 3 × 40 | 3 × 40 | 3 × 63 | 3 × 63 | 3 × 63 | 2 × (3 × 63) |
| Потребляемый ток, А | 18 | 18 | 26 | 27 | 29 | 64 |
| Макс. потреб. мощность в режиме, кВт: | | | | | | |
| TIG (РАД) | 10,0 | 10,0 | 14,9 | 17,8 | 19,0 | 40,3 |
| MMA (РД) | 11,4 | 11,4 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 41,7 |
| КПД | 96% | | | | | |
| Напряжение холостого хода, В: | | | | | | |
| без функции VRD | 93 | | | | | |
| с функцией VRD* | 12 | | | | | |
| Класс защиты | IP 34 | | | | | |
| Класс изоляции | H | | | | | |
| Масса, кг | 42,8 | | 57,5 | | | 100,0 |
| Габариты, мм | 740 × 300 × 460 | | | 740 × 300 × 660 | | 900 × 404 × 940 |

* Функция VRD устанавливается опционально по желанию Заказчика



Табл. 5 – Технические характеристики выходных параметров аппаратов EVOTIG

| Параметр | Диапазон | Шаг |
|--|--|--------------------------------------|
| Частота колебаний тока, Гц в режиме AC* ПУЛЬС: ВЧ | 30–300 0,1–10 10–100 600–15000 | 1 0,1 1,0 200 |
| Длительность, с ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НАРАСТАНИЯ ТОКА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СПАДА ТОКА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА ОСН. ТОКА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕХОДА МЕЖДУ ТОКАМИ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУВКИ ДО СВАРКИ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУВКИ ПОСЛЕ СВАРКИ | 0–10 0–30 0,01–10,00 0,00–10,00 0–5,0 3,5–120,0 | 1 1 0,02 0,01 0,1 0,1 |
| Величина тока, % от основного тока СТАРТОВЫЙ ТОК ТОК ЗАВАРКИ КРАТЕРА | 3–200 10–100 | 1 1 |
| ДИАМЕТР (вольфрамового электрода), мм | 1,0–12,0** | |
| РЕЖИМ сварки импульсном током | AC*/DC | |
| УПРАВЛЕНИЕ (режим работы горелки) | 2T/4T/4ТУ | |
| ПОДЖИГ (способ возбуждения дуги) | бесконтактный/контактный | |

* Только для моделей с маркировкой AC/DC

** В зависимости от типа аппарата

8 КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектация сварочного аппарата может отличаться от базовой комплектации (см. Табл. 6) в зависимости от пожеланий заказчика.

Табл. 6 – Базовая комплектация аппарата

| Наименование | Кол-во, шт. |
|---|-------------|
| Сварочный аппарат | 1 |
| Штекер подключения горелки | 1 |
| Шасси источника* | 2 |
| *при включении в комплектацию транспортной тележки шасси источника не поставляется | |
| Сетевой кабель питания, 5 м | 1 |
| Газовый фильтр | 1 |
| Руководство по эксплуатации EVOTIG РЭ | 1 |
| Паспорт EVOTIG ПС, включающий Гарантийный талон | 1 |
| Упаковка | 1 |

Опции:

Тележка компактная или с площадкой под баллон газовый 40 л

Ящик инструментальный

Блок жидкостного охлаждения

Выносной блок контроля тока

Кабель заземления

Электрододержатель с кабелем

Удлинитель горелки

Пульты дистанционного управления ПДУ-Р, ПДУ-Д

Педаль

Система сетевого контроля Weld Web

Функция VRD

Функция «Режим «Синхронизация»

Функция «Режим «Администрирование»

Система подключения внешних устройств (автоматизации)

Система внешней синхронизации.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Полный перечень опций приведен в каталоге evospark.ru/catalog.pdf

ПРИМЕЧАНИЕ!

Функциональные возможности и встроенное программное обеспечение могут быть изменены в зависимости от пожеланий Заказчика.

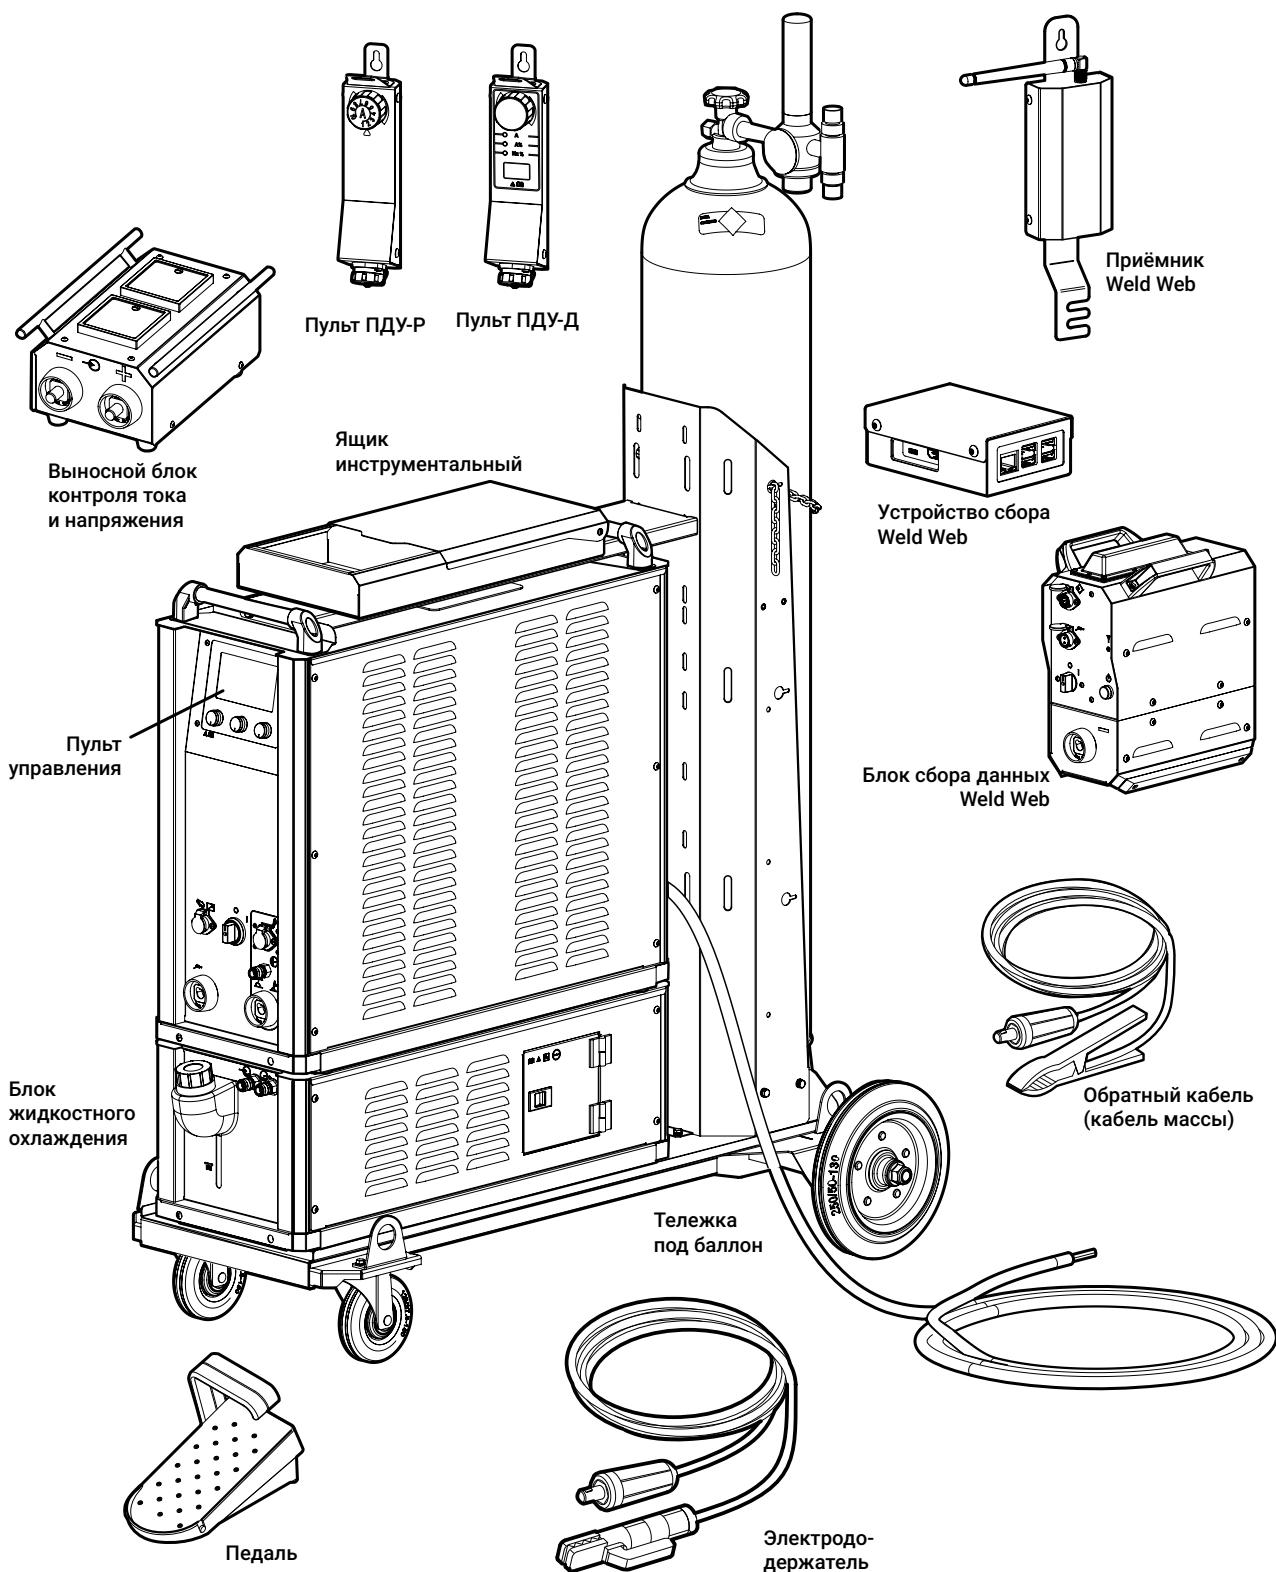


Рис. 10 – Общий вид некоторых составных частей и аксессуаров для сварочного аппарата для аргонодуговой сварки. Внешний вид может отличаться от представленного

9 ИНСТРУКЦИЯ К ПУЛЬТУ УПРАВЛЕНИЯ

9.1 ОБЩИЙ ВИД

Для управления сварочным аппаратом применяется Пульт управления TIG (Рис. 11) с ЖК-экраном, кнопками и тремя энкодерами (далее – пульт). Пульт управления устанавливается в корпус сварочного аппарата.

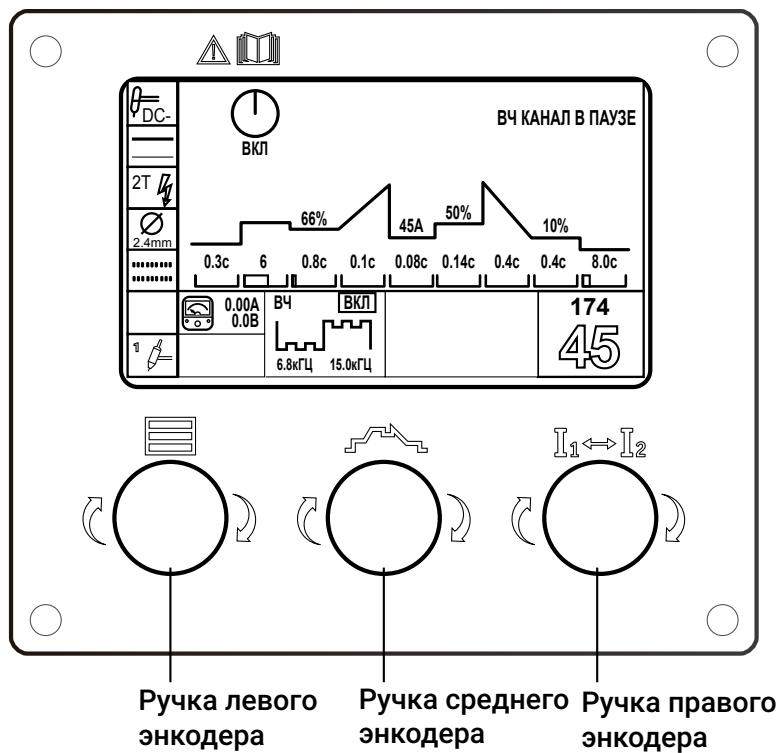


Рис. 11 – Общий вид пульта управления TIG

Цветовое оформление элементов интерфейса на экране может быть различным в зависимости от версии или настроек. При этом организация информационного пространства всех моделей пультов останется неизменной. В управлении пультом абсолютное большинство действий можно выполнить одной рукой.

9.1.1 ФУНКЦИИ ЭНКОДЕРОВ

Левый энкодер отвечает за управление и навигацию по меню. Выбор раздела или опции осуществляется вращением энкодера, подтверждение выбора — нажатием на него («ВВОД»/«OK»)

Средний энкодер отвечает за настройку сварочных параметров в циклограмме. Выбор и изменение значений осуществляется вращением энкодера, подтверждение значения — нажатием на энкодер.

Правый энкодер отвечает за регулировку сварочного тока. Нажатие на ручку энкодера — быстрое переключение между двумя значениями основного тока. Также правый энкодер отвечает за сброс или отмену действия при навигации по разделам и пунктам меню.

9.1.1.1 Продувка защитного газа

При длительном удержании правового энкодера запускается продувка защитного газа.

9.1.1.2 Быстрая загрузка ячеек

Ячейки памяти хранят конфигурацию настроек сварочного аппарата (см. см. п. 9.3.6.1 на стр. 49). Для быстрой загрузки ячейки с основного экрана без вызова меню, необходимо нажать и удерживать не менее 3 секунд ручку левого энкодера — ячейка изменит цвет на красный. В этом режиме для перелистывания сохраненных ячеек необходимо провернуть ручку левого энкодера.

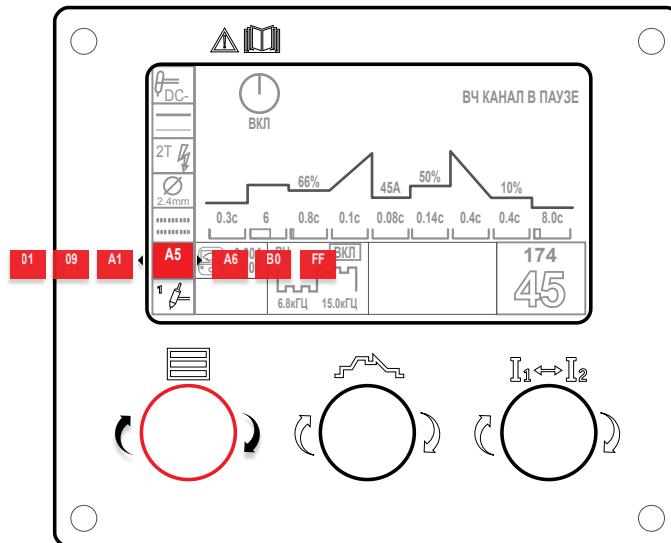


Рис. 12 – Схематичное изображение процесса перелистывания сохраненных ячеек без вызова пункта ПРОГРАММА/ЗАДАНИЕ/ЗАГРУЗИТЬ

9.1.1.3 Блокировка экрана

Блокировка защищает от случайного изменения настроек. В режиме блокировки при вращении или нажатии ручек энкодеров на экране отображается надпись ЗАБЛОКИРОВАНО и звучит звуковой сигнал.



Рис. 13 – Принцип блокировки панели управления

Для блокировки экрана необходимо нажать ручки управления левого и правого энкодера одновременно и удерживать их до звукового сигнала (примерно 3 секунды). При блокировке на экране отображается надпись ЗАБЛОКИРОВАНО (см. Рис. 13). Для разблокировки необходимо повторить действия, — на экране отображается надпись РАЗБЛОКИРОВАНО.

9.1.1.4 Вызов скрытых параметров циклограммы

Долгое нажатие среднего энкодера отображает скрытый параметр циклограммы ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НАРАСТАНИЯ ТОКА, если рамка фокуса была установлена на параметре ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СПАДА ТОКА. При этом на участке отображается зеленая стрелка.

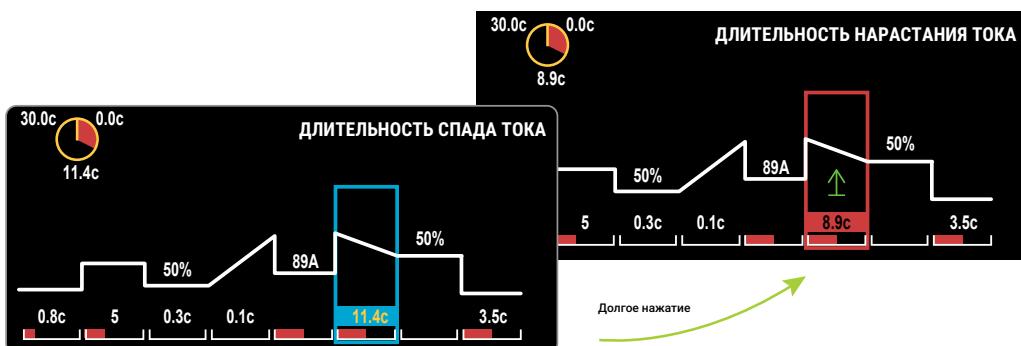


Рис. 14 – Вызов параметра ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НАРАСТАНИЯ ТОКА

9.2 ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

В этом разделе описывается Главный экран, который отображается после загрузки аппарата.

После включения питания в течение трех секунд проходит тест систем, отображается модель аппарата и появляется **Главный экран**, который состоит из блоков (см. Рис. 15).

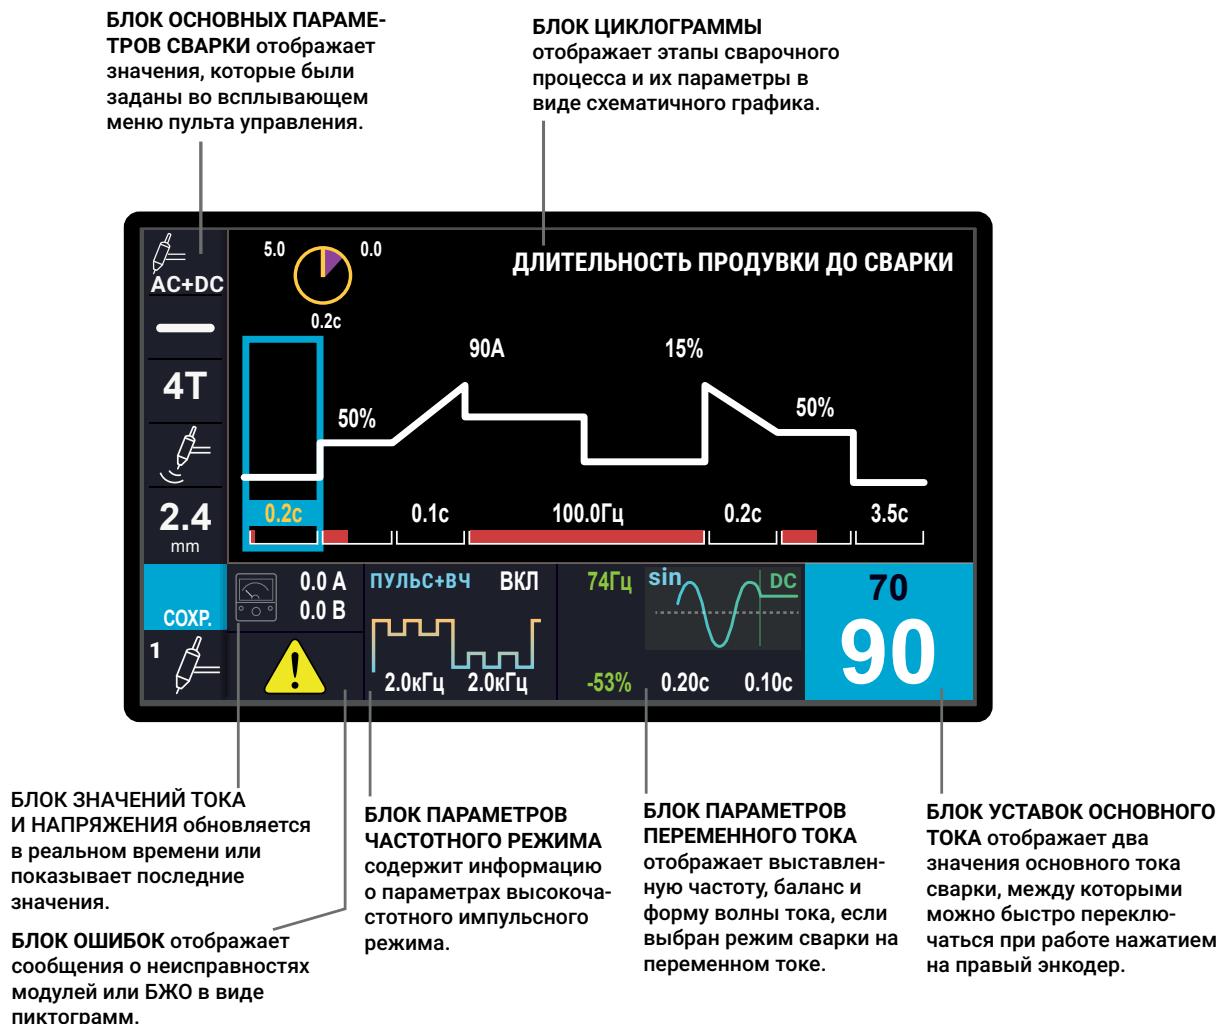


Рис. 15 – Блоки Главного экрана панели управления

БЛОК ЦИКЛОГРАММЫ (стр. 56), БЛОК ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (см. стр. 63), БЛОК ОШИБОК (стр. 61) и БЛОК ПАРАМЕТРОВ ЧАСТОТНОГО РЕЖИМА (стр. 62) позволяют редактировать параметры непосредственно с главного экрана. Навигация по элементам осуществляется вращением ручки среднего энкодера, при этом происходит зацикленное перемещение маркера по параметрам на экране. Нажатие на ручку среднего энкодера активирует выделенный параметр, цвет маркера при этом меня-

ется и параметр становится доступен для изменения. Вращением ручки среднего энкодера изменяется значение параметра. При этом диапазон значений редактируемого параметра отображается в левом верхнем углу в виде круговой диаграммы.

БЛОК ЗНАЧЕНИЙ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ отображает мгновенные действительные значения сварочного тока и напряжения на сварочной дуге. Если сварки нет, то блок отображает последние ненулевые показания тока и напряжения.

БЛОК ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СВАРКИ отображает параметры, которые задаются во всплывающем МЕНЮ (см. стр. 36), их редактирование с Главного экрана невозможно.

Для вызова МЕНЮ необходимо нажать на левый энкодер. Вращением осуществляются переходы по пунктам, повторное нажатие на энкодер открывает подпункт выбранного раздела меню. Для изменения параметра следует нажать на энкодер и вращением выбрать нужное значение. Для подтверждения выбранного значения повторно следует нажать левый энкодер.

Следует отметить, что в каждом режиме работы аппарата существует набор специальных параметров, требующих настройки, присущих только этому режиму.

9.3 МЕНЮ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

9.3.1 РЕЖИМ РАБОТЫ

Пункт меню РЕЖИМ РАБОТЫ позволяет выбрать режим работы аппарата (см. Рис. 16 и Табл. 7).

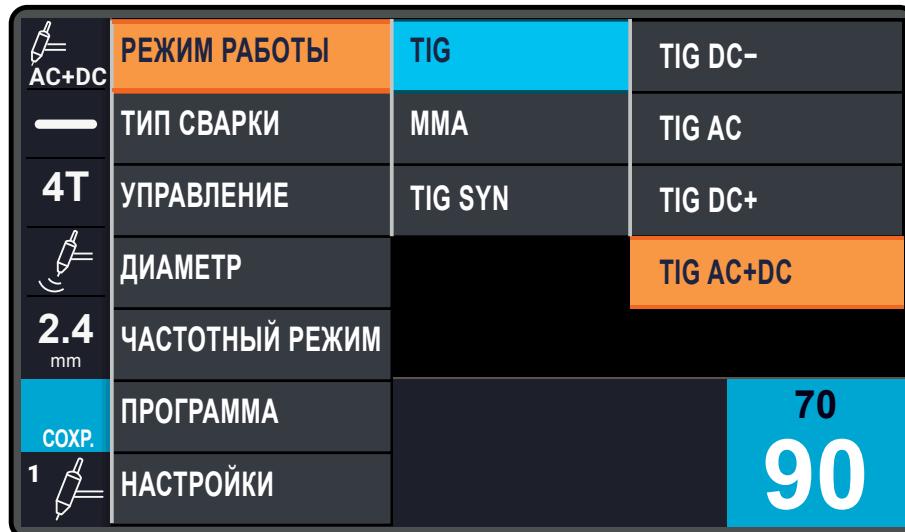


Рис. 16 – Подпункты пункта РЕЖИМ РАБОТЫ

9.3.2 ТИП СВАРКИ

Пункт ТИП СВАРКИ позволяет выбрать необходимый тип сварки (см. Рис. 17 и Табл. 8).

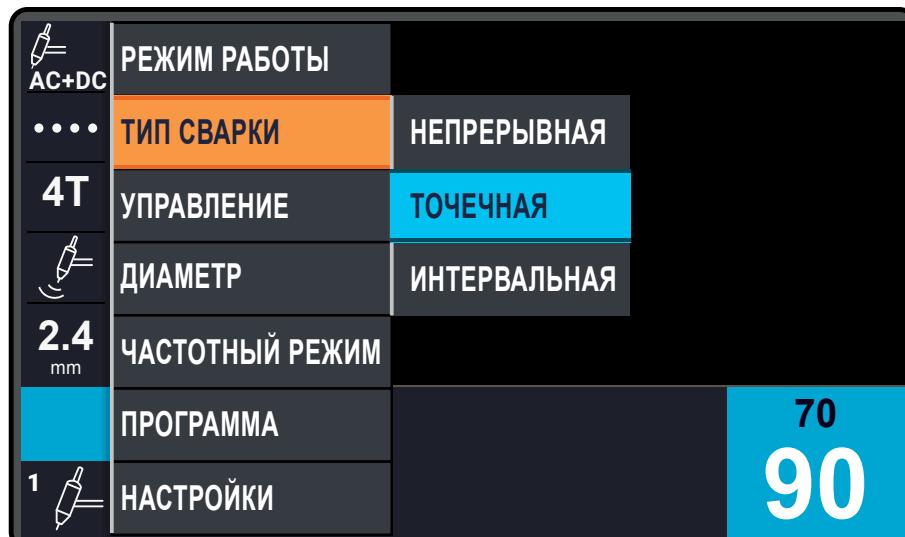


Рис. 17 – Подпункты пункта ТИП СВАРКИ

Табл. 7 – Список подпунктов пункта РЕЖИМ РАБОТЫ

| Символ | Пункт меню | Описание |
|--------|--------------------------|---|
| | MMA | ручная дуговая сварка, используется для сварки штучными электродами с различным типом покрытия углеродистых сталей обычного качества, качественных сталей с различным содержанием марганца, низколегированных и легированных, жаропрочных и жаростойких сталей, чугуна и цветных металлов. Ручная дуговая сварка возможна на постоянном и переменном токе. Сварка электродом на переменном токе позволяет избежать влияния магнитного дутья дуги. |
| | TIG DC "-" TIG DC "+" | сварка на постоянном токе, позволяет получить отличные сварочные швы на очень тонких материалах. Постоянный ток часто применяется для сварки труб, высоколегированных сталей. Возможно переключение между режимами сварки на прямой TIG DC «-» или обратной TIG DC «+» полярности. |
| | TIG AC | сварка на переменном токе, подходит для сварки материалов склонных к образованию поверхностных оксидов, которые плавятся при более высоких температурах, чем требуется для расплавления алюминия, магния и их сплавов. При сварке на переменном токе полярность на выходных гнездах постоянно меняется между прямой и обратной. |
| | TIG AC+DC | Чередование сварки переменным током и постоянным током прямой полярности для контроля тепловложения. Регулировка тепловложения производится след. образом: после выбора величины тока AC длительным нажатием на средний энкодер выбирается величина тока DC, от 50% до 150% величины тока AC |
| | TIG SYN / TIG SYN DC | синергетический режим* на постоянном токе. Режим не отображается в меню по умолчанию, но отображается по желанию Заказчика. |
| | TIG SYN / TIG SYN AC | синергетический режим* на переменном токе. Режим не отображается в меню по умолчанию, но отображается по желанию Заказчика. |

* При активации синергетического управления TIG SYN в меню появляется дополнительный пункт СИНЕРГЕТИКА, в котором выставляются параметры сварочного соединения: МАТЕРИАЛ (СТАЛЬ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, АЛЮМИНИЙ), ДИАМЕТР ЭЛЕКТРОДА, ТОЛЩИНА СВАРИВАЕМОЙ ДЕТАЛИ, СВАРОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВСТЫК, ВНАХЛЕСТ, ТАВРОВЫЙ, УГЛОВОЙ).

Табл. 8 – Список подпунктов пункта ТИП СВАРКИ

| Символ | Пункт меню | Описание |
|--------|--------------|--|
| | НЕПРЕРЫВНАЯ | стандартный режим сварки |
| | ТОЧЕЧНАЯ | сварка точками применяется для прихваток и коротких швов. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СВАРКИ составляет от 0,05 с до 30 с и задается на циклограмме (см. Табл. 18). Работает только в режиме 2T (см. Табл. 9) с контактным или бесконтактным поджигом (см. Табл. 10). Для точечного типа сварки могут использоваться специальные горелки для точечной сварки Spot |
| | ИНТЕРВАЛЬНАЯ | используется для сварки тонколистовых материалов с попарменным включением и отключением сварочной дуги. Работает только в режиме 2T (см. Табл. 9) с бесконтактным поджигом (см. Табл. 10) |
| | | Индикатор активации функции КОНТРОЛЬ ДУГИ (см. п. 9.3.3.3 на стр. 41) |

9.3.3 УПРАВЛЕНИЕ

Пункт меню УПРАВЛЕНИЕ позволяет задать один из возможных алгоритмов управления аппаратом (см. 6). Пункт содержит три вложенных подпункта: ТАКТНОСТЬ, ПОДЖИГ и КОНТРОЛЬ ДУГИ.

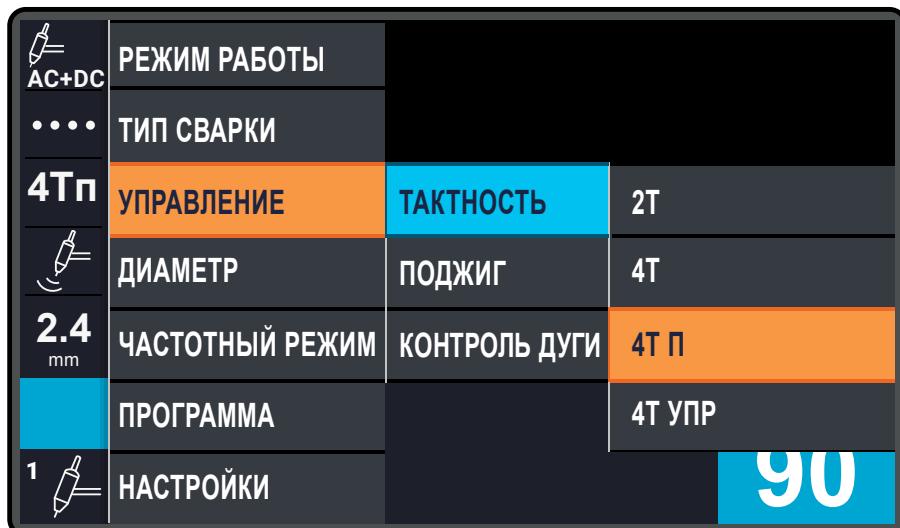


Рис. 18 – Подпункты пункта УПРАВЛЕНИЕ

9.3.3.1 ТАКТНОСТЬ

Под тактностью подразумевается способ управления процессом сварки кнопкой горелки. При нажатии кнопки выполняются все элементы сварочного цикла, организованные выбором настроек циклограммы, двойной модуляции тока и др. (Табл. 9).

Табл. 9 – Список подпунктов пункта ТАКТНОСТЬ

| Символ | Пункт меню | Описание |
|------------|------------|--|
| 2Т | 2Т | двуихтактный: для запуска процесса сварки нажмите кнопку горелки, для остановки – отпустите. Применяется при сварке короткими швами, прихватками и т. п. |
| 4Т | 4Т | четырёхтактный режим позволяет не удерживать кнопку во время сварки. Применяется на длинных швах при непрерывной сварке |
| 4Тп | 4Тп | четырёхтактный программируемый режим позволяет задать длительность стартового тока и длительность заварки кратера на циклограмме в секундах |
| 4Ту | 4Т УПР | четырёхтактный управляемый режим позволяет быстро переключаться между первым и вторым током. Применяется при непрерывной сварке |

Подробное описание реализованных алгоритмов управления со сварочной горелки см. на стр. 22.

9.3.3.2 ПОДЖИГ

Пункт ПОДЖИГ используется для выбора способа возбуждения дуги. Типы поджига приведены в пункте меню УПРАВЛЕНИЕ (Табл. 10).



ВНИМАНИЕ!

Бесконтактный высоковольтный поджиг генерирует мощный электромагнитный импульс, способный повредить чувствительную электронику (наручные часы, мобильные телефоны, медицинское оборудование и т. д.)



ОПАСНОСТЬ!

Запрещается осуществлять многократное нажатие на кнопку горелки вне зоны сварки или пробовать поджигать сварочную дугу на расстоянии, превышающем 8 мм, т. к. это приводит к длительному воздействию чрезвычайно высокого напряжения (10 кВ и выше) на изоляцию всего контура сварочной цепи (горелка, кабель-пакет/удлинитель, внутренняя проводка источника), что может привести к ускоренному выходу из строя защитной изоляции и в дальнейшем приведет к повреждениям или поломке компонентов сварочного оборудования. Гарантия на данные повреждения не распространяется!

**ОПАСНОСТЬ!**

Запрещается применять бесконтактный поджиг во влажных помещениях!

Табл. 10 – Список подпунктов пункта ПОДЖИГ

| Символ | Пункт меню | Описание |
|--------|---------------|--|
| | БЕСКОНТАКТНЫЙ | высоковольтный бесконтактный поджиг, позволяет избежать вкраплений вольфрама электрода в сварочный шов. Использование: поднести электрод к заготовке на расстояние от 3 до 5 мм. Нажать кнопку горелки, загорится дуга |
| | КОНТАКТНЫЙ | контактный поджиг, позволяет избежать генерирования электромагнитного импульса, характерного для высокочастотного бесконтактного поджига |
| | ВНЕШНИЙ | встроенный осциллятор сварочного аппарата не производит поджиг, поджиг производится внешним осциллятором |

Контактный поджиг следует производить на чистой, при необходимости зачищенной поверхности и должным образом заточенным электродом. Для зажигания дуги в режиме контактного поджига необходимо:

- 1 Коснуться электродом детали, обеспечив надежный электрический контакт.
- 2 Для продувки газа и создания защитной атмосферы необходимо нажать кнопку «ПУСК» на горелке и выждать необходимое время от 0,5 до 1,0 с.
- 3 Для поджига дуги необходимо отвести электрод от поверхности детали на 3–5 мм. Это удобно сделать, оперев горелку на край диффузора.
- 4 После этого следует приступить к сварке.

Табл. 11 – Значения тока замыкания в зависимости от диаметра электрода

| Диаметр электрода, мм | Ток замыкания, А, не более | |
|-----------------------|----------------------------|----------------|
| | постоянный ток | переменный ток |
| 1,0 | 7 | 10 |
| 1,6 | 10 | 13 |
| 2,4 | 12 | 15 |
| 3,2 | 15 | 18 |
| 4,0 | 15 | 21 |
| 5,0 | 15 | 22 |
| 6,0 | 15 | 23 |
| 8,0 | 15 | 24 |

Ток при замыкании электрода с деталью и нажатии кнопки на горелке ограничен и зависит от выбранного диаметра электрода (см. Табл. 11).



ПОДЖИГ С ФУНКЦИЕЙ VRD

Если сварочный аппарат укомплектован функцией VRD (см. п. 9.8.1 на стр. 68), то доступен более удобный режим контактного поджига: допустимо сразу нажать кнопку на горелке для формирования защитной атмосферы, а затем коснуться и отвести электрод от детали.

9.3.3.3 КОНТРОЛЬ ДУГИ

Подпункт КОНТРОЛЬ ДУГИ позволяет активировать алгоритм программного обеспечения фокусирования и стабилизации сварочной дуги. Алгоритм обеспечивает надежный равномерный провар шва, отсутствие вольфрамовых включений в металле сварного соединения, уменьшенную зону термического влияния и, как следствие, снижение сварочных деформаций. Благодаря этой функции можно получить сварочную дугу с высоким давлением плазмы.

Табл. 12 – Список подпунктов пункта КОНТРОЛЬ ДУГИ

| Символ | Пункт меню | Описание |
|--------|---------------|---|
| | ПО НАПРЯЖЕНИЮ | алгоритм управления аппаратно обеспечивает стабильность сварочной дуги при изменении расстояния между горелкой и сварочной ванной |
| | ВЫКЛ | напряжение на дуге не учитывает расстояние между горелкой и сварочной ванной |

Степень влияния функции КОНТРОЛЬ ДУГИ можно отрегулировать в циклограмме. Для этого необходимо:

1. Убедитесь, что функция КОНТРОЛЬ ДУГИ активирована. Чтобы активировать функцию выберете в меню УПРАВЛЕНИЕ/КОНТРОЛЬ ДУГИ/ПО НАПРЯЖЕНИЮ. В блоке основных параметров отобразится символ **SmartV**.

2. На циклограмме выбрать участок циклограммы «ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУВКИ ДО СВАРКИ» и продолжительно удерживать средний энкодер до звукового сигнала. После звукового сигнала пункт изменится на КОНТРОЛЬ ДУГИ. Задать мощность дуги, установив значение в процентах от максимальной мощности.

3. Повторно нажать средний энкодер.

Чем выше значение параметра КОНТРОЛЬ ДУГИ, тем в большей степени система стабилизирует мощность дуги от расстояния.

9.3.3.4 СИНХРОНИЗАЦИЯ (опция)

Режим СИНХРОНИЗАЦИЯ может быть реализован на всех аппаратах EVOTIG Р АС/DC по желанию Заказчика.

Опция позволяет производить сварку переменным током (AC) двумя аппаратами без взаимных помех, на одной детали и даже в одной сварочной ванне, одновременно. При этом сварочная дуга может зажигаться на любом из аппаратов и неоднократно прерываться/возобновляться во время работы.

Реализация опции предполагает комплектацию каждого аппарата встроенным оборудованием, в том числе разъемом «Синхронизация», располагаемым на задней панели аппарата. В комплект поставки дополнительно включается специальный кабель – «Кабель внешней синхронизации».

Для организации совместной работы необходимо:

1. Соединить синхронизируемые аппараты специальным кабелем через соответствующие разъемы на задней панели каждого аппарата.



ВНИМАНИЕ!

При проведении монтажных и сварочных работ необходимо соблюдение мер безопасности предусмотренных Руководством по эксплуатации EVOTIG РЭ.

2. Назначить ВЕДУЩИЙ АППАРАТ и ВЕДОМЫЙ АППАРАТ. Ведущий и ведомый аппарат в синхронизируемой паре назначаются произвольно по выбору оператора. Для этого необходимо выполнить следующую последовательность действий на пульте управления каждого аппарата:

- 2.1. Нажать «МЕНЮ/УПРАВЛЕНИЕ/СИНХРОНИЗАЦИЯ
- 2.4. Задать позицию «ВЕДУЩИЙ» для одного аппарата и позицию «ВЕДОМЫЙ» для другого.
3. На обоих аппаратах раздельно установить: диаметр электрода, форму волны, сварочный ток.



ВНИМАНИЕ!

Для надежной работы форму волны на обоих аппаратах рекомендуется устанавливать одинаковой, значение максимального сварочного тока с разницей не более 10%.

4. На аппарате, назначенном ведущим задать частоту и баланс полярности.
Частота и баланс полярности ведомого аппарата автоматически подстраивается под характеристики ведущего в процессе работы.
5. Для получения возможности расширенного управления тепловложением и пр. ведущий аппарат может задавать величину фазового сдвига волны AC для ведомого аппарата.

6. При обрыве (выходе из строя) синхронизации возможность инициализации дуги на ведомом аппарате блокируется для предотвращения выхода из строя или повреждения электрода и горелки.

9.3.4 ДИАМЕТР

Значение диаметра электрода задается из списка ДИАМЕТР (см. Рис. 19).

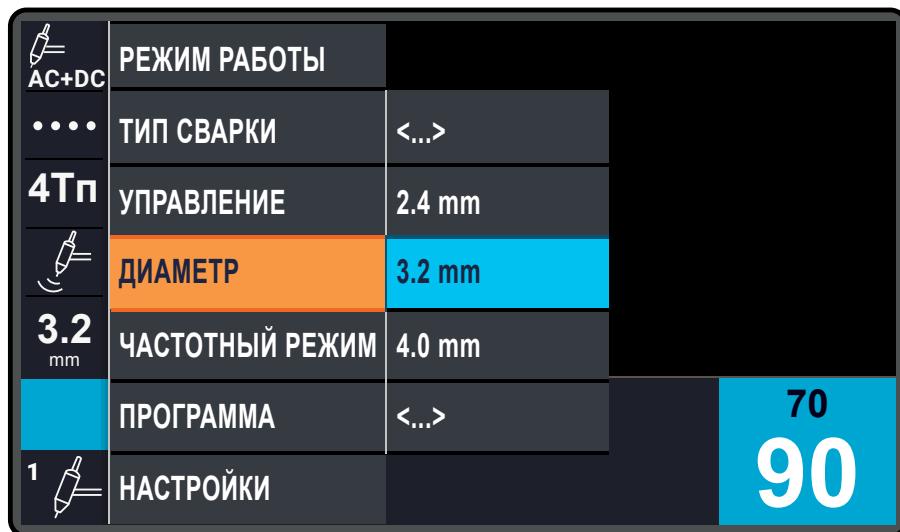


Рис. 19 – Подпункты пункта ДИАМЕТР

Диаметр электрода подбирается под величину сварочного тока (см. Табл. 13).

Табл. 13 – Значения диаметра электрода в зависимости от силы тока

| Диаметр электрода, мм | Значения тока в режиме, А | | |
|--------------------------|---------------------------|---|--|
| | переменный ток | постоянный ток | |
| | | прямая полярность («-» на электроде) | обратная полярность, («+» на электроде) |
| 1,0 | 5–40 | 3–50 | 3–13 |
| 1,6 | 10–95 | 8–120 | 5–27 |
| 2,4 | 15–160 | 15–200 | 10–45 |
| 3,2 | 20–300 | 20–330 | 15–75 |
| 4,0 | 35–400 | 35–400 | 25–90 |
| 5,0 | 60–450 | 60–560 | 35–125 |
| 6,0 | 100–600 | 100–600 | 45–170 |
| 8,0 | 150–700 | 150–700 | 50–180 |
| 12,0 | 250–1000 | 200–1000 | 50–200 |



Выбор диаметра электрода ограничивает минимальный и максимальный доступный для регулировки ток в соответствии с рекомендациями для данного типа электрода.

Неплавящиеся вольфрамовые электроды с различной маркировкой предназначены для различных условий сварки (см. Табл. 14).

Табл. 14 – Маркировка неплавящихся вольфрамовых электродов

| Маркировка | Описание |
|---|--|
| WP (зеленый) Вольфрама от 99,5%, остальное – примеси | Используются только для сварки переменным током |
| WT-20 (красный) Вольфрамовые электроды, легированные оксидом тория 1,8–2,2% ThO ₂ | Торий, находясь в электроде, не вредит здоровью, но опасна пыль, появляющаяся при заточке, которая может попасть в легкие или открытые раны. Эти электроды хорошо работают при перегруженности по току. Используются для сварки постоянным током, не используются на переменном токе |
| WC-20 (серый) Вольфрамовые электроды, легированные оксидом церия 1,8–2,2% CeO ₂ | Хороши для сварки постоянным током с низкой силой тока, т. к. легко зажигают дугу, как правило, не могут работать при таких же высоких токах, как торированные электроды. Хороши для коротких циклов сварки. Широко используются для сварки мелких деталей. Используются для сварки постоянным током, не используются на переменном токе |
| WL-20 (синий) Вольфрамовые электроды, легированные оксидом лантана 1,8–2,2% La ₂ O ₃ | Имеют самую низкую температуру на конце электрода, что способствует увеличению срока службы. Не могут работать при таких же высоких токах, как торированные электроды. Используются для сварки постоянным током, а также показывают хорошие результаты на переменном токе |
| WZ-8 (белый) Вольфрамовые электроды, легированные оксидом циркония 0,7–0,9% ZrO ₂ | Применяются при сварке переменным током, так как имеют более стабильную дугу по сравнению с чистым вольфрамом. Но при этом плохо зажигают дугу. Хорошо препятствуют загрязнению ванны при переменном токе. Не рекомендуются для сварки на постоянном токе |
| WY-20 (синий) Вольфрамовые электроды, легированные оксидом иттрия 1,8–2,2% Y ₂ O ₃ | Выдерживают большие токи, не загрязняя металл шва вольфрамом. Используются для сварки особо ответственных соединений постоянным током |

9.3.5 ЧАСТОТНЫЙ РЕЖИМ

В пункте ЧАСТОТНЫЙ РЕЖИМ доступны различные типы модуляций (см. Рис. 20 и Табл. 21).

| | | | |
|---------------|-----------------|------------|------------|
| | РЕЖИМ РАБОТЫ | | |
| ••• | ТИП СВАРКИ | | |
| 2T | УПРАВЛЕНИЕ | | |
| | ДИАМЕТР | ВЫКЛ | ВРЕМЯ |
| 3.2 mm | ЧАСТОТНЫЙ РЕЖИМ | ПУЛЬС | БАЛАНС |
| | ПРОГРАММА | ВЧ | АВТОБАЛАНС |
| | НАСТРОЙКИ | ПУЛЬС + ВЧ | 90 |

Рис. 20 – Подпункты пункта ЧАСТОТНЫЙ РЕЖИМ

После выбора типа модуляции в Блоке частотного режима отобразится соответствующая информация (см. «9.6 Блок параметров частотного режима» на стр. 62). Тип модуляции влияет на ширину зоны разогрева (см. Рис. 21).

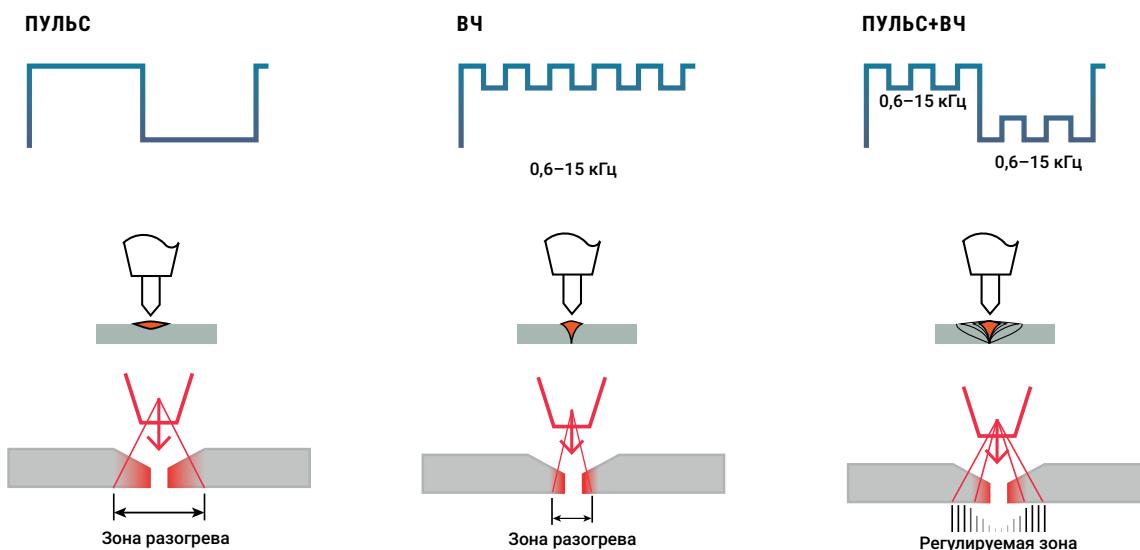


Рис. 21 – Качественное изменение зоны разогрева при различных типах модуляций импульсов тока

9.3.5.1 ПУЛЬС

Подпункт меню ПУЛЬС позволяет задать параметры основного цикла сварки при частотном режиме – основной ток, ток паузы, их длительности и длительности перехода между ними – различными способами (см. Рис. 20). Описание параметров циклограммы и их диапазоны регулировки см. Табл. 18.

9.3.5.1.1 ВРЕМЯ

При выборе параметра ВРЕМЯ на циклограмме сварочного процесса появляются участки ОСНОВНОЙ ТОК, ТОК ПАУЗЫ и ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕХОДА МЕЖДУ ТОКАМИ (Рис. 22).



Рис. 22 – Вид циклограммы при активации параметра ВРЕМЯ

Параметры токов могут быть представлены

1. В частотной области: при этом регулируются ЧАСТОТА ИМПУЛЬСОВ в Гц и ВЕЛИЧИНА ЗАПОЛНЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ (скважность) в процентах ,
2. Во временной области: при этом произвольно задаётся ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА ОСНОВНОГО ТОКА и ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПАУЗЫ в секундах.

Выбор способа отображения см. п. см. п. 9.3.7.4 на стр. 53.

9.3.5.1.2 БАЛАНС

При выборе параметра БАЛАНС на циклограмме сварочного процесса вместо длительности основного тока и длительности тока паузы, появляется общий параметр ПЕРИОД или ЧАСТОТА ИМПУЛЬСОВ (см. Рис. 23), а длительности токов вычисляются на основе соотношения БАЛАНС ИМПУЛЬСА.

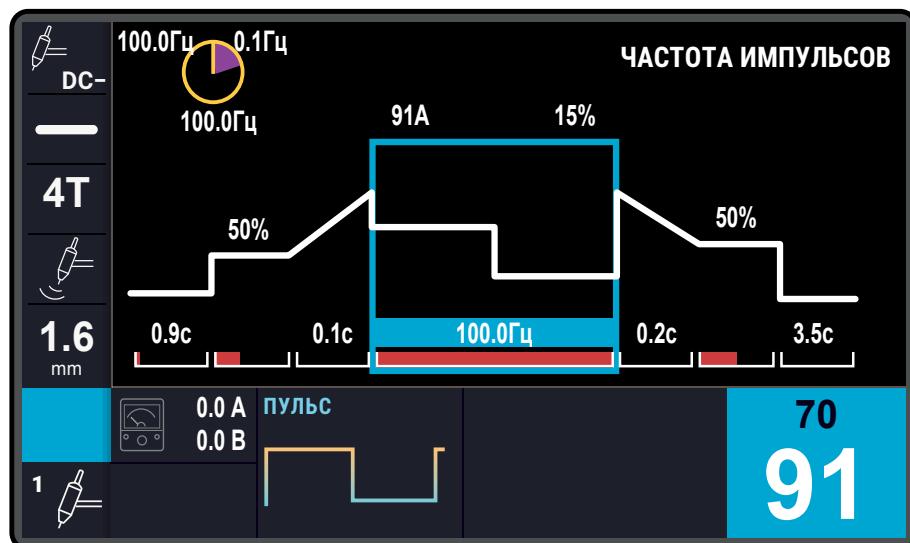


Рис. 23 – Вид циклограммы при активации параметра БАЛАНС

Для изменения ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕХОДОВ МЕЖДУ ТОКАМИ при способе задания БАЛАНС необходимо нажать и удерживать ручку управления средним энкодером около трех секунд до звукового сигнала, после чего вращением ручки среднего энкодера выбрать параметр ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕХОДОВ МЕЖДУ ТОКАМИ, однократно нажать на ручку среднего энкодера и вращением отрегулировать длительности участков перехода (см. Рис. 24). Для возврата к регулировкам величин токов, необходимо повторно нажать и удерживать ручку среднего энкодера до звукового сигнала.



Рис. 24 – Изменение длительности перехода между токами при активированном параметре БАЛАНС

9.3.5.1.3 АВТОБАЛАНС

При выборе параметра АВТОБАЛАНС на циклограмме задается эффективное значение тока, ОСНОВНОЙ ТОК и БАЛАНС ИМПУЛЬСА, а остальные параметры цикла рассчитываются автоматически. При невозможности обеспечения заданного эффективного значения тока, звучит предупредительный звуковой сигнал, и подбирается наиболее близкое сочетание параметров (см. Рис. 25).



ПРИМЕЧАНИЕ!

Эффективное значение тока — величина постоянного тока, действие которого произведёт такой же тепловой эффект, что и пульсирующий ток за время одного периода.

Эффективное значение тока задается вращением ручки правого энкодера и отображается желтым цветом в Блоке уставок основного тока. Задаваемый ток, соответствующий заданному эффективному, рассчитывается математически и отображается черным цветом под эффективным значением.

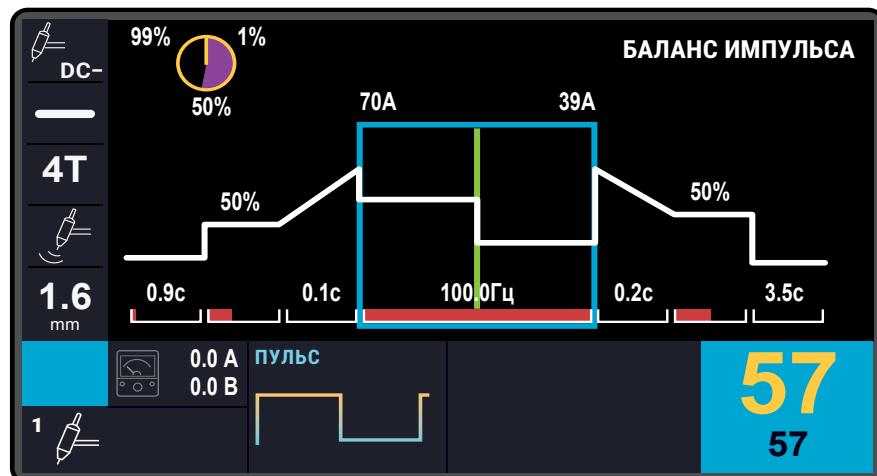


Рис. 25 – Вид циклограммы при активации параметра АВТОБАЛАНС

9.3.6 ПРОГРАММА

Раздел меню ПРОГРАММА объединяет разнородные подпункты: ЗАДАНИЯ, СЕРВИС, АВТОНАСТР.АС и дополнительно подпункт АДМИН.

| | | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|------------|
| | РЕЖИМ РАБОТЫ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУВКИ ДО СВАРКИ | |
| | ТИП СВАРКИ | A | 15% |
| 4Т | УПРАВЛЕНИЕ | ЗАДАНИЯ | СОСТОЯНИЕ |
| | ДИАМЕТР | СЕРВИС | УСТРОЙСТВА |
| 2.4 mm | ЧАСТОТНЫЙ РЕЖИМ | АВТОНАСТР.АС | ТЕСТ |
| 02 СОХР. | ПРОГРАММА | АДМИН. | МОДУЛЬ ВУ |
| 1 | НАСТРОЙКИ | Гц | 90 |

Рис. 26 – Раздел меню ПРОГРАММА

9.3.6.1 ЗАДАНИЯ

Пункт ЗАДАНИЯ позволяет выполнять сохранение, загрузку и удаление ячеек со сварочными заданиями, что позволяет упростить и свести к минимуму настройки аппарата, а также повысить производительность за счёт сохранённых и отработанных ранее режимов сварки.

Меню содержит 25 ячеек, каждая из которых задана числом от 00 до FF (шестнадцатеричная система счисления). При сохранении сварочных заданий в ячейку, цифра ячейки в меню окрашивается в белый цвет.

При загрузке ячейки из памяти ее обозначение отображается в блоке выставленных параметров (светло-синий фон ячейки).



ПРИМЕЧАНИЕ! ФУНКЦИЯ АВТОСОХРАНЕНИЯ

При внесении любых изменений в конфигурацию панели требуется около семи секунд для сохранения их в долговременной энергонезависимой памяти. Во время процесса записи в блоке основных параметров отображается **индикатор записи** – надпись СОХР. в блоке загруженной ячейки (см. Рис. 26). Исчезновение индикатора свидетельствует о завершении процесса автосохранения последних изменений.

Отключение питания аппарата во время процесса автосохранения приводит к потере последних изменений! Необходимо дождаться исчезновения индикатора перед отключением питания аппарата.



9.3.6.2 СЕРВИС

Вложенные подпункты пункта СЕРВИС – СОСТОЯНИЕ, ОТЧЁТ, УСТРОЙСТВА, ТЕСТ и МОДУЛЬ ВУ – предназначены для использования сервисными инженерами и позволяют произвести диагностику состояния сварочного аппаратастроенными средствами контроля, а также при наличии в комплекте модуля внешнего управления провести его предварительную настройку.

9.3.6.3 АВТОНАСТР.АС

Функция АВТОНАСТР.АС (автонастройка режима сварки АС) устанавливает взаимозависимость между параметрами сварочного процесса – диаметром электрода, величиной сварочного тока, балансом полярности и частотой – для максимально комфортного и качественного выполнения сварных швов по алюминию. Функция АВТОНАСТР.АС доступна только в режиме TIG AC.

При включенной функции АВТОНАСТР.АС сварщику достаточно выбрать диаметр электрода и задать сварочный ток, а оптимальную частоту и баланс полярности аппарат выберет сам. При необходимости корректировки интенсивности восстановления оксидной пленки, либо разогрева электрода, можно вручную изменять значение баланса полярности – система учитывает внесенные изменения и продолжит работу в автоматическом режиме.

При отключении функции АВТОНАСТР.АС параметры сварочного процесса: диаметр электрода, величина сварочного тока, баланс полярности и частота регулируются в ручном режиме независимо друг от друга.

Описание регулировки баланса переменного тока см. п. 9.7.3 на стр. 66.

9.3.6.4 АДМИН. (опция)

Пункт меню АДМИН доступен в меню, если сварочный аппарат оборудован Системой ограничения доступа (см. п. 10 на стр. 73) и при входе была использована карта с правами Администратора).

Система ограничения доступа является опцией и устанавливается по желанию Заказчика.

Пункт меню АДМИН. (см. Рис. 27) предусматривает возможность ограничения Администратором (бригадиром или самим сварщиком) максимальной величины сварочного тока в процессе работы и управлением картами доступа. Ограничения максимальной величины сварочного тока задаются для каждого режима работы аппарата (DC-, AC, DC+, AC+DC) раздельно.

Функция может быть использована как предохранительная мера от «пережога» чувствительных деталей в случаях привлечения к работам менее квалифицированного персонала.

Для установки ограничения максимальной величины сварочного тока в каждом режиме необходимо выбрать пункт меню ОГРАН.ТОК и в открывшемся экране, средним энкодером пульта управления выставить максимальный ток.

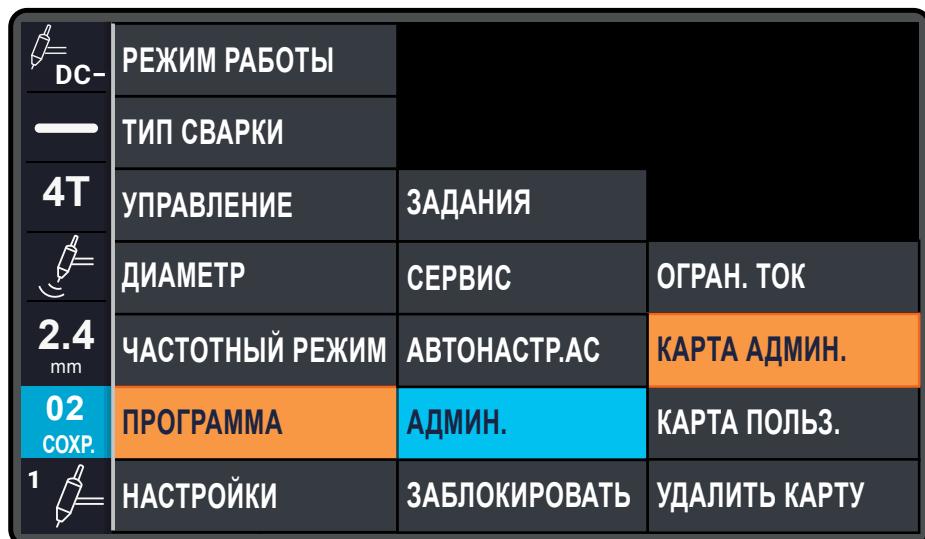


Рис. 27 – Раздел меню АДМИН.

Пункты КАРТА АДМИН. и КАРТА ПОЛЬЗ. позволяют запрограммировать новые карты с соответствующими уровнями доступа. Пункт УДАЛИТЬ КАРТУ стирает магнитную карту.

Для манипуляций выберите необходимый пункт и приложите карту кчитывающему устройству.

9.3.7 НАСТРОЙКИ

Раздел меню НАСТРОЙКИ позволяет настроить ряд параметров.

9.3.7.1 ОХЛАЖДЕНИЕ

Если к сварочному аппарату подключен БЖО, то в разделе меню НАСТРОЙКИ отображается пункт меню ОХЛАЖДЕНИЕ, который задает режим работы БЖО (см. Рис. 28 и Табл. 15).

Табл. 15 – Список режимов работы БЖО

| Пункт меню | Описание |
|------------|---|
| ВКЛ | БЖО постоянно работает независимо от нажатия на кнопку горелки |
| АВТО | БЖО включается при нажатии на кнопку горелки, а при отжатой кнопке БЖО продолжит работать, пока температура охлаждающей жидкости не опустится до 50 °C или через одну минуту (в зависимости от того, какое событие наступит раньше) |
| ВЫКЛ | БЖО не работает (режим для горелки с газовым охлаждением) |

| | | | |
|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| | РЕЖИМ РАБОТЫ | ОХЛАЖДЕНИЕ | АВТО |
| •••• | ТИП СВАРКИ | ВНЕШН.УПРАВЛЕНИЕ | ВЫКЛ |
| 2T | УПРАВЛЕНИЕ | ВИД ИМПУЛЬСОВ | ВКЛ |
| | ДИАМЕТР | ВИД ТОКА | |
| 3.2 mm | ЧАСТОТНЫЙ РЕЖИМ | ЦВЕТ ФОНА | |
| | ПРОГРАММА | ПОДЖИГ TIG | 70 |
| | НАСТРОЙКИ | СБРОС НАСТРОЕК | 90 |

Рис. 28 – Раздел меню ОХЛАЖДЕНИЕ

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Для охлаждения допускается использовать только рекомендованные охлаждающие жидкости (стр. 13). Это позволит избежать замерзания при отрицательных температурах, пенообразования, образования накипи и закупоривания системы охлаждения, выхода из строя насоса подачи.

9.3.7.2 ВНЕШН.УПРАВЛЕНИЕ

 
 
 
Пункт ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ позволяет выбрать устройство, с которого будет осуществляться управление аппаратом: горелка с одной, двумя или тремя кнопками, педаль или пульт дистанционного управления (алгоритмы управления см. на стр. 22–45).

| | | | |
|---------------|-----------------|------------------|--------------|
| | РЕЖИМ РАБОТЫ | ОХЛАЖДЕНИЕ | |
| •••• | ТИП СВАРКИ | ВНЕШН.УПРАВЛЕНИЕ | ГОРЕЛКА 1-КН |
| 2T | УПРАВЛЕНИЕ | ВИД ИМПУЛЬСОВ | ГОРЕЛКА 2-КН |
| | ДИАМЕТР | ВИД ТОКА | ГОРЕЛКА 3-КН |
| 3.2 mm | ЧАСТОТНЫЙ РЕЖИМ | ЦВЕТ ФОНА | ПЕДАЛЬ |
| | ПРОГРАММА | ПОДЖИГ TIG | ПДУ-Р |
| | НАСТРОЙКИ | СБРОС НАСТРОЕК | 90 |

Рис. 29 – Раздел меню ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

После выбора устройства управления в блоке основных параметров отображается соответствующий символ (Табл. 16).

Табл. 16 – Список подпунктов пункта ВНЕШН.УПРАВЛЕНИЕ

| Символ | Пункт меню | Устройство управления |
|---|--------------|---|
|  | ГОРЕЛКА 1-КН | Горелка с одной кнопкой |
|  | ГОРЕЛКА 2-КН | Горелка с двумя кнопками или клавишами |
|  | ГОРЕЛКА 3-КН | Горелка с тремя кнопками или клавишами |
|  | ПЕДАЛЬ | Педаль управления сварочным током для сварочных аппаратов |
|  | ПДУ-Р | ПДУ-Р |

9.3.7.3 ВИД ИМПУЛЬСОВ

Пункт меню ВИД ИМПУЛЬСОВ задает способ представления характеристик периодических импульсов – через частоту в герцах (ЧАСТОТА) или длительность в секундах (ДЛИТЕЛЬНОСТЬ).

9.3.7.4 ВИД ТОКА

Пункт меню ВИД ТОКА задает единицы отображения токовых параметров циклограммы – СТАРТОВЫЙ ТОК, ТОК ЗАВАРКИ КРАТЕРА и ТОК ПАУЗЫ – в абсолютном виде (АМПЕРЫ) или в процентах от параметра ОСНОВНОЙ ТОК (ПРОЦЕНТЫ).

9.3.7.5 ЦВЕТ ФОНА

Пункт меню ЦВЕТ ФОНА задает цветовую схему дисплея. В зависимости от внешнего освещения, возможно выбрать ТЕМНЫЙ или СВЕТЛЫЙ фон.

9.3.7.6 ПОДЖИГ TIG

Пункт меню ПОДЖИГ TIG позволяет выбрать тип поджига для данной конфигурации TIG-сварки (см. Табл. 17). Пункт меню ПОДЖИГ TIG доступен только в аппаратах поддерживающих сварку на переменном токе.



Рис. 30 – Пункт меню ПОДЖИГ TIG

Табл. 17 – Список подпунктов пункта ПОДЖИГ TIG

| Пункт меню | Описание |
|------------|---|
| АВТО | поджиг производится в режиме DC+ (обратная полярность), после инициации дуги производится автоматическое формирование «шарика» на конце электрода; устанавливается по умолчанию при выборе режима работы TIG AC и может быть изменен на "DC+" либо "DC-" |
| DC+ | поджиг производится в режиме DC+ (обратная полярность), после инициации дуги автоматическое формирование «шарика» на конце электрода не производится; устанавливается «по умолчанию» при выборе режима работы TIG DC+ |
| DC- | поджиг производится в режиме DC- (прямая полярность), устанавливается по умолчанию при выборе режима работы TIG DC-. При выборе этого типа поджига в режиме работы TIG AC имеется возможность автоматизированного формирования «шарика» после инициации дуги за счет смещения баланса полярности в положительную область. |

9.3.7.7 СБРОС НАСТРОЕК

Пункт СБРОС НАСТРОЕК возвращает параметры на заводские настройки.

| | | | |
|--------|-----------------|------------------|-----|
| AC+DC | РЕЖИМ РАБОТЫ | ОХЛАЖДЕНИЕ | |
| •••• | ТИП СВАРКИ | ВНЕШН.УПРАВЛЕНИЕ | |
| 2T | УПРАВЛЕНИЕ | ВИД ИМПУЛЬСОВ | |
| 3.2 mm | ДИАМЕТР | ВИД ТОКА | |
| 3.2 mm | ЧАСТОТНЫЙ РЕЖИМ | ЦВЕТ ФОНА | |
| | ПРОГРАММА | ПОДЖИГ TIG | НЕТ |
| 1 | НАСТРОЙКИ | СБРОС НАСТРОЕК | ДА |

Рис. 31 – Пункт меню СБРОС НАСТРОЕК



ПРИМЕЧАНИЕ!

После сброса настроек к заводским параметрам сохраненные ячейки памяти обнуляются без возможности восстановления.

9.4 БЛОК ЦИКЛОГРАММЫ

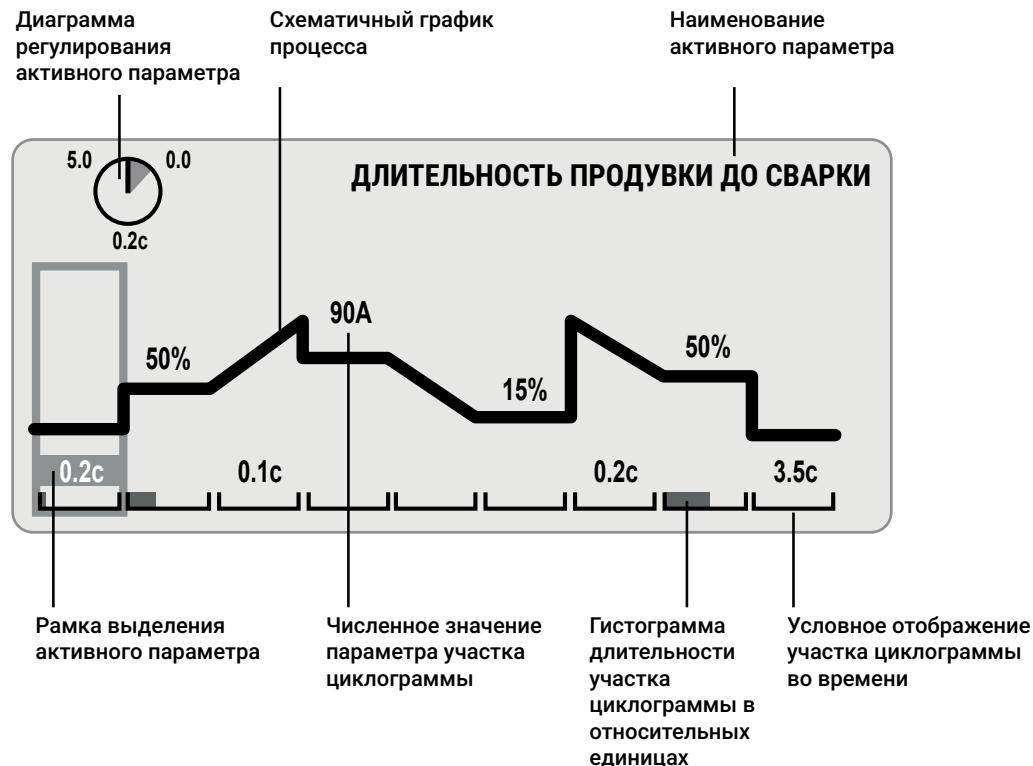


Рис. 32 – Циклограмма

В блоке ЦИКЛОГРАММА отображен схематичный график, на котором содержатся отдельные участки цикла сварки, сопровождаемые названиями и численными значениями параметров, характеризующими свойства данного участка (Рис. 32). Циклограмма служит для наглядного отображения изменения всех параметров процесса сварки.

Для выбора параметра необходимо прокрутить средний энкодер, пока подсвечивающая рамка не переместится на параметр. Рамка перемещается последовательно по участниками циклограммы и блоку параметров переменного тока. Если участок содержит несколько параметров, то рамка перемещается последовательно по ним. Диапазон допустимых значений выделенного параметра отображается на круговой диаграмме в левом верхнем углу, наименование параметра – в правом верхнем углу.

Для изменения значения выделенного параметра необходимо нажать средний энкодер, при этом значение изменит цвет. После этого необходимо вращением среднего энкодера установить значение. Для подтверждения значения необходимо нажать на средний энкодер.

Перечень участков и параметров циклограммы зависит от установленного сварочного режима (Табл. 18).

Табл. 18 – Перечень параметров циклограммы

| № | Параметр циклограммы | Диапазон | Примечание |
|-----|---|------------|--|
| 1 | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУВКИ ДО СВАРКИ | 0–5 с | На этапе предварительной продувки происходит обдув сварочной ванны и вольфрамового электрода защитным газом. Это делается для защиты зоны сварки от окисления и вольфрамового электрода – от разрушения |
| 2 | РАЗОГРЕВ ЭЛЕКТРОДА | 1–10 у.е. | Ток разогрева необходим для возбуждения дуги, предотвращает разрушение вольфрама |
| 3 | ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОДЖИГА | 1–10 у.е. | Энергия поджига |
| 4 | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СТАРТОВОГО ТОКА | 0–10 с | Установка длительности стартового тока |
| 5 | СТАРТОВЫЙ ТОК | 3–200 %, А | Задается в процентах от величины основного тока или в амперах. В момент поджига вольфрамовый электрод не разогрет, поэтому чтобы снизить термический удар, используется стартовый ток, который разогревает и формирует сварочную ванну. В зависимости от материала, теплоёмкости, положения, может быть больше или меньше основного тока |
| 6 | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕХОДА К ОСН. ТОКУ | 0–10 с | Установка длительности перехода к основному току. Используется для плавного изменения текущего тока, чтобы избежать разрушения электрода |
| 7 | <ОСНОВНОЙ ЦИКЛ СВАРКИ>, в зависимости от параметров, см. следующий разворот | | |
| 8 | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СПАДА ТОКА | 0–30 с | Влияет на дегазацию сварочной ванны |
| 8.1 | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НАРАСТАНИЯ ТОКА | 0–30 с | см. п. 9.1.1.4 на стр. 33 |
| 9 | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВАРКИ КРАТЕРА | 0–10 с | Влияет на дегазацию сварочной ванны |

| № | Параметр циклограммы | Диапазон | Примечание |
|-------------------------------|--|----------------------|--|
| 10 | ТОК ЗАВАРКИ КРАТЕРА | 10–100 %, А | Измеряется в процентах от основного тока или в амперах. Используется для заварки кратера |
| 11 | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУВКИ ПОСЛЕ СВАРКИ | 3,5–120 с | Используется для защиты остывающей сварочной ванны от атмосферных газов и охлаждения вольфрамового электрода |
| ТОЛЬКО ДЛЯ РЕЖИМА ММА: | | | |
| 12 | ТОК ФОРСАЖА | 100–200 % | Задает энергетическую динамику сварочного процесса. Автоматически повышает ток при залипании электрода. Служит для стабилизации дуги |
| 13 | НАПРЯЖЕНИЕ ВХОДА В ФОРСАЖ | 5,00–25,00 В | Позволяет настроить верхний предел напряжения, чтобы не допустить подрезов сварного шва |
| 7 | <ОСНОВНОЙ ЦИКЛ СВАРКИ>, ПРИ ВЫБОРЕ: | | |
| 7.1 | ЧАСТОТНЫЙ РЕЖИМ → ПУЛЬС → ВРЕМЯ (при НАСТРОЙКИ → ВИД ИМПУЛЬСОВ → ЧАСТОТА): | | |
| 7.1.1 | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА ОСНОВНОГО ТОКА (ЧАСТОТА ИМПУЛЬСОВ) | 0,01–10,00 с (Гц) | |
| 7.1.2 | ОСНОВНОЙ ТОК | А | Минимальное и максимальное значение определяются выбранными параметрами сварки |
| 7.1.3 | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СПАДА ТОКА | 0–10 с | Задает длительность перехода от основного тока к току паузы в частотном режиме для формирования «плавной» пульсации |
| 7.1.4 | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НАРАСТАНИЯ ТОКА | 0–10 с | Задает длительность перехода от тока паузы к основному току в частотном режиме для формирования «плавной» пульсации |

| № | Параметр циклограммы | Диапазон | Примечание |
|-------|--|------------------|--|
| 7.1.5 | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПАУЗЫ (ВЕЛИЧИНА ЗАПОЛНЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ) | 0,01–10 с (%) | |
| 7.1.6 | ТОК ПАУЗЫ | 15–100 % | Задается в процентах от основного тока. Минимальное и максимальное значение могут ограничиваться выбранными параметрами сварки |
| 7.2 | ЧАСТОТНЫЙ РЕЖИМ → ПУЛЬС → БАЛАНС: | | |
| 7.2.1 | ОСНОВНОЙ ТОК | A | Минимальное и максимальное значение определяются выбранными параметрами сварки |
| 7.2.2 | БАЛАНС ИМПУЛЬСА | 1–99 % | Задаёт соотношение между длительностью импульса основного тока и длительностью тока паузы |
| 7.2.3 | ПЕРИОД | 0,01–10 с | Суммарная длительность импульса основного тока и тока паузы |
| 7.2.4 | ТОК ПАУЗЫ | 15–100 % | Задается в процентах от основного тока. Минимальное и максимальное значение могут ограничиваться выбранными параметрами сварки |
| 7.3 | ЧАСТОТНЫЙ РЕЖИМ → ПУЛЬС → АВТОБАЛАНС: | | |
| 7.3.1 | ОСНОВНОЙ ТОК | A | Минимальное и максимальное значение определяются выбранными параметрами сварки |
| 7.3.2 | БАЛАНС ИМПУЛЬСА | 1–99 % | Задаёт соотношение между длительностью импульса основного тока и длительностью тока паузы |

| № | Параметр циклограммы | Диапазон | Примечание |
|-------|--------------------------------------|-----------|---|
| 7.3.3 | ПЕРИОД | 0,01–10 с | Задает суммарную продолжительность протекания импульса основного тока и тока паузы |
| 7.4 | ТИП СВАРКИ → ТОЧЕЧНАЯ: | | |
| 7.4.1 | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СВАРКИ | 0,05–30 с | время протекания основного тока точечной сварки (время создания «прихватки», «точки») |
| 7.4.2 | ОСНОВНОЙ ТОК | A | Минимальное и максимальное значение определяются выбранными параметрами сварки |
| 7.5 | ТИП СВАРКИ → ИНТЕРВАЛЬНАЯ : | | |
| 7.5.1 | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СВАРКИ | 0,05–30 с | время протекания отдельного импульса основного тока точечной сварки (время создания «прихватки», «точки») |
| 7.5.2 | ОСНОВНОЙ ТОК | A | Минимальное и максимальное значение определяются выбранными параметрами сварки |
| 7.5.3 | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПАУЗЫ МЕЖДУ ИНТЕРВАЛАМИ | 0,05–30 с | длительность паузы между отдельными циклами интервальной сварки (между «точками», стежками) |

9.5 БЛОК ОШИБОК

Блок ошибок выводит сообщения о неисправностях силовых модулей и блока жидкостного охлаждения в виде значков (см. Табл. 19). Если ошибок несколько, они будут выводиться на экран поочередно.

Чтобы вывести на экран текстовое описание ошибки необходимо прокрутить средний энкодер, пока блок ошибок не будет обведён цветной рамкой.

Табл. 19 – Перечень сообщений о неисправности

| Обозначение | Описание |
|---|--|
|  | Ошибка силового модуля |
|  | Низкий уровень охлаждающей жидкости в баке БЖО. Работа с минимальным уровнем охлаждающей жидкости не рекомендуется, хотя БЖО продолжит функционировать в нормальном режиме |
|  | Повышенная температура охлаждающей жидкости |
|  | Критический перегрев охлаждающей жидкости (красный значок) |
|  | Воздушная пробка в помпе. Работа БЖО приостанавливается на 15 секунд |
|  | Обрыв охлаждающей линии (красный значок). Работа БЖО прекращается. Для повторного запуска необходимо проверить целостность линии охлаждения горелки, в случае обнаружения, устранить течи ибросить ошибку вручную на пульте управления |

Информация об ошибках дублируется на экране СОСТОЯНИЕ (см. п. 9.3.6.2 на стр. 50).

При возникновении критических ошибок сварочный процесс принудительно прерывается доброса ошибки вручную с панели управления.

9.6 БЛОК ПАРАМЕТРОВ ЧАСТОТНОГО РЕЖИМА

Блок содержит схематичное изображение и параметры выбранного способа модуляции. Описание выбора способа модуляции см. п. «10.4.5 Частотный режим» на стр. 55.

Табл. 20 – Перечень параметров Блока параметров частотного режима

| Параметр блока | Диапазон | Примечание |
|-------------------------------|--------------|--|
| ЧАСТОТА ВЧ-МОДУЛЯЦИИ ОСН.ТОКА | 0,6–15,0 кГц | В режимах ВЧ и Пульс+ВЧ задает частоту модуляции основного тока |
| ВЧ-МОДУЛЯЦИЯ В ПАУЗЕ | ВКЛ/ВЫКЛ | В режиме Пульс + ВЧ включает или отключает модуляцию в паузе |
| ЧАСТОТА ВЧ-МОДУЛЯЦИИ В ПАУЗЕ | 0,6–15,0 кГц | В режиме Пульс+ВЧ при активированной модуляции в паузе задает частоту модуляции тока паузы |

Табл. 21 – Перечень схематичных изображений способов модуляции

| Символ | Пункт меню | Описание |
|--------|------------|--------------------------------|
| | ВЫКЛ | частотная модуляция отключена |
| | ПУЛЬС | |
| | ВЧ | |
| | ПУЛЬС+ВЧ | ВЧ-МОДУЛЯЦИЯ В ПАУЗЕ отключена |
| | ПУЛЬС+ВЧ | ВЧ-МОДУЛЯЦИЯ В ПАУЗЕ включена |

9.7 БЛОК ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

В этом разделе описаны параметры, доступные только в аппаратах поддерживающих сварку на переменном токе (Табл. 22). В аппаратах, предназначенных для сварки только на постоянном токе, данный блок будет недоступен, а на экране он будет отображаться как пустой прямоугольник.

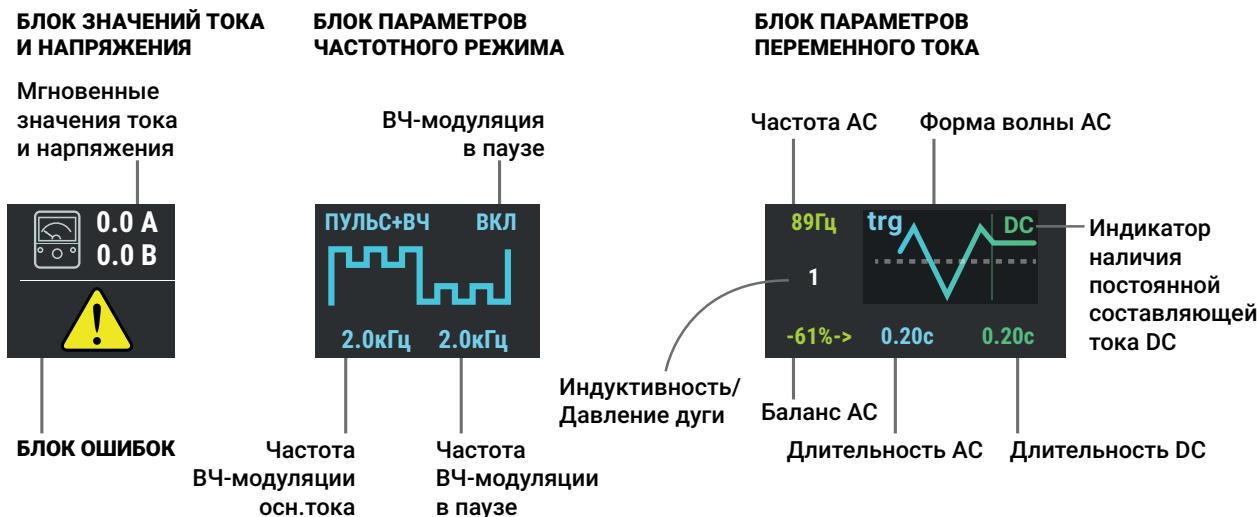


Рис. 33 – Блок ошибок, блок параметров частотного режима и блок параметров переменного тока

Табл. 22 – Перечень параметров Блока параметров переменного тока

| Параметр блока | Диапазон | Примечание |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| ФОРМА ВОЛНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | sin/trg/sqr/tra/auto | см. п. см. п. 9.7.1 на стр. 64 |
| ЧАСТОТА AC | 30...300 Гц | см. п. см. п. 9.7.2 на стр. 65 |
| БАЛАНС AC | -45...-95 % | см. п. см. п. 9.7.3 на стр. 66 |
| ИНДУКТИВНОСТЬ | 1...6 у.е. | для TIG DC |
| ДАВЛЕНИЕ ДУГИ | 1...6 у.е. | для TIG AC |

РЕЖИМ → TIG → TIG AC + DC :

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ AC | 0,04–10,0 с | Задает продолжительность протекания переменного тока с заданной формой волны при выбранном режиме TIG AC+DC |
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ DC | 0,04–10,0 с | Задает продолжительность протекания постоянного тока при выбранном режиме TIG AC+DC |

9.7.1 ФОРМА ВОЛНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Форма волны переменного тока влияет на свойства сварочного процесса. Параметр отображается в виде схематичного изображения формы тока в прямоугольном блоке (Табл. 23).

Табл. 23 – Перечень форм переменного тока

| Форма | Обозначение | Описание |
|---------------|-------------|---|
| Синусоида | | Прямоугольные переходы исключают необходимость постоянной высокой частоты, а пиковые значения синусоиды делают дугу более пологой |
| Треугольник | | Нетрадиционная форма волны обеспечивает эффективность пиковой амперной нагрузки при уменьшении количества общего подводимого тепла. Быстрое формирование ванны уменьшает время сварки, ограничивая количество подводимого тепла и уменьшая степень деформации сварного шва, особенно на материалах малой толщины. |
| Прямоугольник | | Быстрое переключение для быстро реагирующей динамичной сварки с максимальным тепловложением |
| Трапеция | | Все преимущества обычной прямоугольной формы волны, настроенной для обеспечения гладкой пологой дуги с максимальным контролем ванны |
| Авто | | Автоматическая адаптация формы волны переменного тока к силе тока: при низких токах, до 80 А, автоматически устанавливается волна в форме синусоиды, а при высоких, выше 80 А, используется волна в форме прямоугольника |

Если рамка фокуса установлена на обозначении формы переменного тока, то при длительном нажатии среднего энкодера на дисплей выводится экран более детальной настройки переменного тока (см. Рис. 34), где можно отрегулировать параметры ФОРМА АС, АВТОНАСТР.АС, ЧАСТОТА АС, БАЛАНС АС, АМПЛ. БАЛАНС АС, ПОРОГ и ДИНАМИКА.

Навигация по экрану и настройка параметров осуществляется средним энкодером. При выборе параметра внизу отображается его краткое описание.

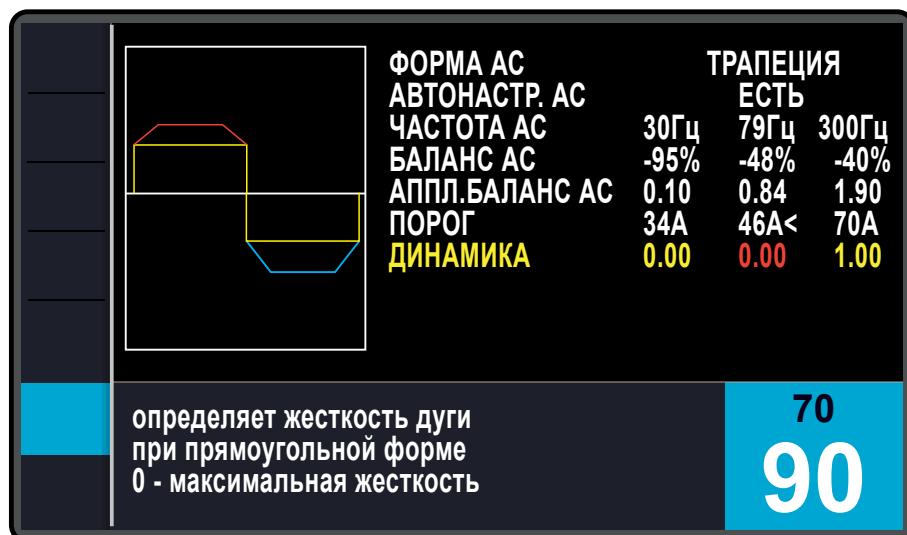


Рис. 34 – Экран настройки переменного тока

Навигация по экрану и настройка параметров осуществляется средним энкодером. При выборе параметра внизу отображается его краткое описание.

Справа расположены три колонки цифровых значений: крайние – пределы диапазона регулирования, в центре – установленное значение. Символы < и > сигнализируют, что установленное значение смещено вправо или влево от синергетического оптимума, если символы отсутствуют, значит, значение соответствует оптимальному.

Слева расположено схематичное графическое изображение волны тока, которая изменяет свою форму при изменении параметров.

Для закрытия экрана и возврата к главному экрану нажмите ручку левого энкодера.

9.7.2 ЧАСТОТА АС

Установка частоты возможна только в режиме аргонодуговой сварки на переменном токе.

Параметр ЧАСТОТА АС регулирует количество переключений полярности сварочного тока за одну секунду, определяет ширину конуса сварочной дуги. Увеличение частоты переменного тока обеспечивает более сфокусированную дугу и улучшенную концентрацию тепловложения (см. Рис. 35).

Регулировка частоты осуществляется в пределах от 30 до 300 Гц. Например, при частоте 200 Гц происходит изменение полярности на выходных гнездах с плюса на минус и обратно каждые 5 мс (=0,005 секунд). При этом сварочный ток при каждой смене полярности падает до нуля, вновь нарастает в обратном направлении и возвращается к установленному значению сварочного тока.

Автоматическая частотная система приспосабливает частоту переменного тока к силе тока. При низких токах частота повышается, при высоких токах частота понижается.

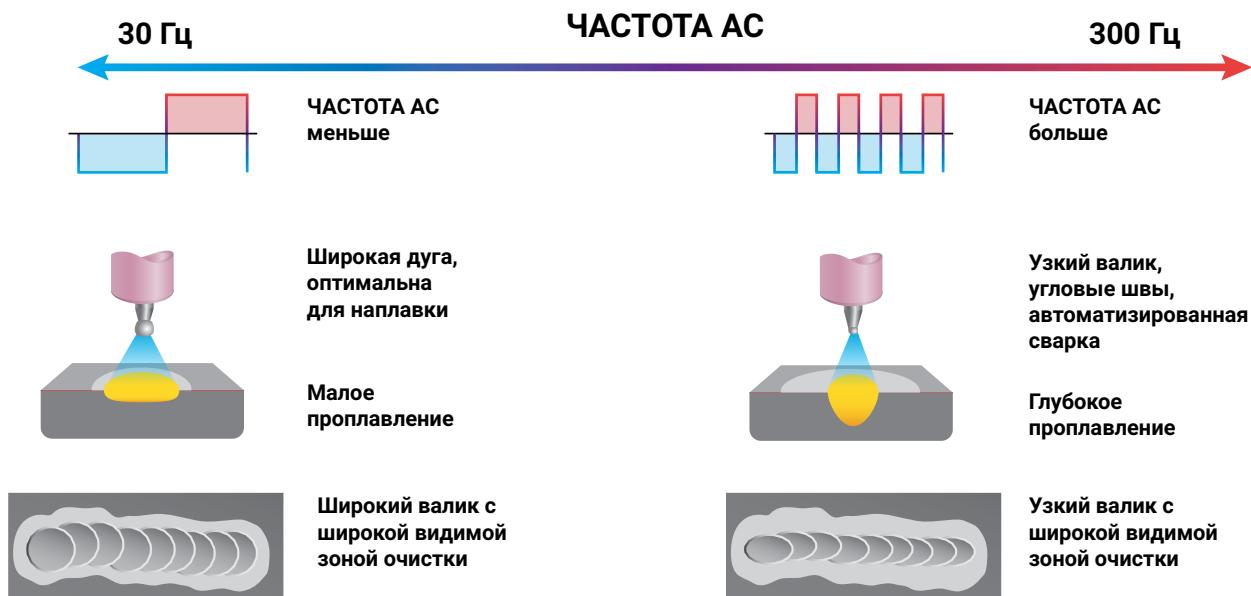


Рис. 35 – Качественное влияние параметра ЧАСТОТА АС на электрод, деталь и шов

9.7.3 БАЛАНС АС

Опция настройки баланса возможна только при аргонодуговой сварке на переменном токе. Настройка обеспечивает провар и очистку при сварке алюминия в широком диапазоне.

Параметр БАЛАНС АС регулирует соотношение времени действия тока прямой и обратной полярности в каждом периоде, показывает, какую долю периода в % действует ток прямой полярности («-» на электроде).

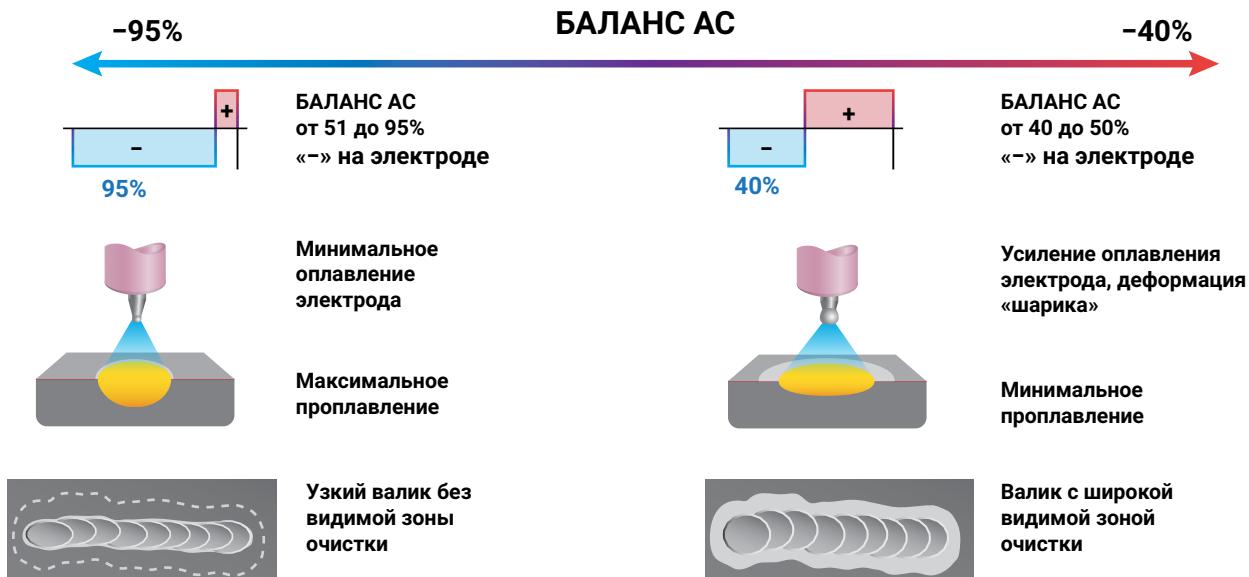


Рис. 36 – Качественное влияние параметра БАЛАНС АС на электрод, деталь и шов

При возрастающих отрицательных значениях доля отрицательного полупериода сварочного тока увеличивается, а доля положительного полупериода уменьшается. Вслед-

ствие этого электрическая дуга становится тоньше и производит глубокий провар при более низкой нагрузке на электрод (см. Рис. 36).

При растущем положительном значении доли положительного полупериода сварочного тока увеличивается, а доля отрицательного заряда уменьшается. Очистка сварочной ванны улучшается при увеличении доли положительного заряда. Дуга становится шире и приток тепла уменьшается, провар становится менее глубоким. При этом повышается очищающая способность дуги благодаря более интенсивному катодному распылению (см. Рис. 36).

Диапазон регулирования баланса зависит от активации функции АВТОНАСТР.АС (см. «10.4.6.6 Автонастр.АС» на стр. 58).

При выключеной функции АВТОНАСТР.АС: диапазон регулировки параметра БАЛАНС АС фиксированный и составляет от минус 40% до минус 95%. При этом значения параметров БАЛАНС АС и Частота АС отображаются белым цветом.

При активированной функции АВТОНАСТР.АС: диапазон регулировки параметра БАЛАНС АС динамический и определяется в зависимости от выбранного диаметра электрода и рабочего тока. При отклонении значения параметра БАЛАНС АС от синергетического оптимального (рекомендованного) значения рядом с цифровым значением отображается символ \rightarrow или \leftarrow , сигнализирующий, в какую сторону происходит смещение. При активированной функции Автонастр.АС значения параметров БАЛАНС АС и Частота АС отображаются зелёным цветом.

9.7.4 АМПЛ БАЛАНС АС

Параметр АМПЛ БАЛАНС АС регулирует соотношение амплитуд тока обратной (\leftarrow на электроде) и прямой (\rightarrow на электроде) полярности, для распределения тепла между электродом и сварочной ванной.

Ток прямой полярности определяет количество тепла, направляемого в ванну, ток обратной полярности резко влияет на степень очистки (наряду с управлением балансом АС). Увеличение тока прямой полярности также обеспечивает большее проплавление и позволяет увеличить скорость сварки (см Рис. 37).

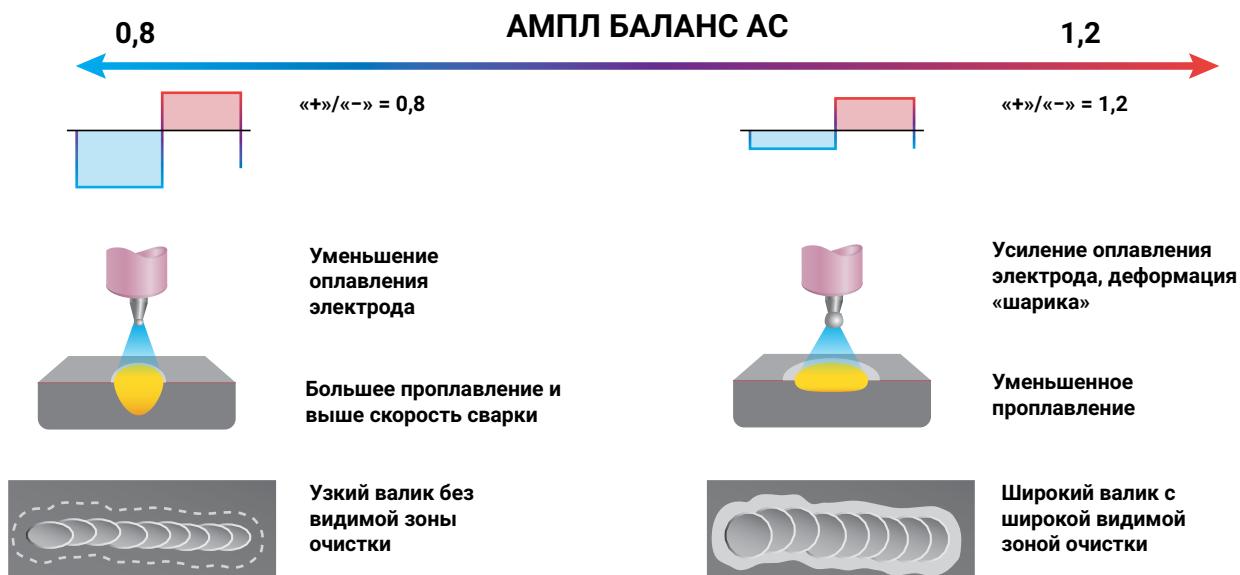


Рис. 37 – Качественное влияние параметра АМПЛ БАЛАНС АС на электрод, деталь и сварное соединение 67

9.8 ЭКРАН MMA

При выборе режима MMA (см. «9.3.1 РЕЖИМ РАБОТЫ» на стр. 3631) интерфейс пульта управления ОПУ-01 изменяется.

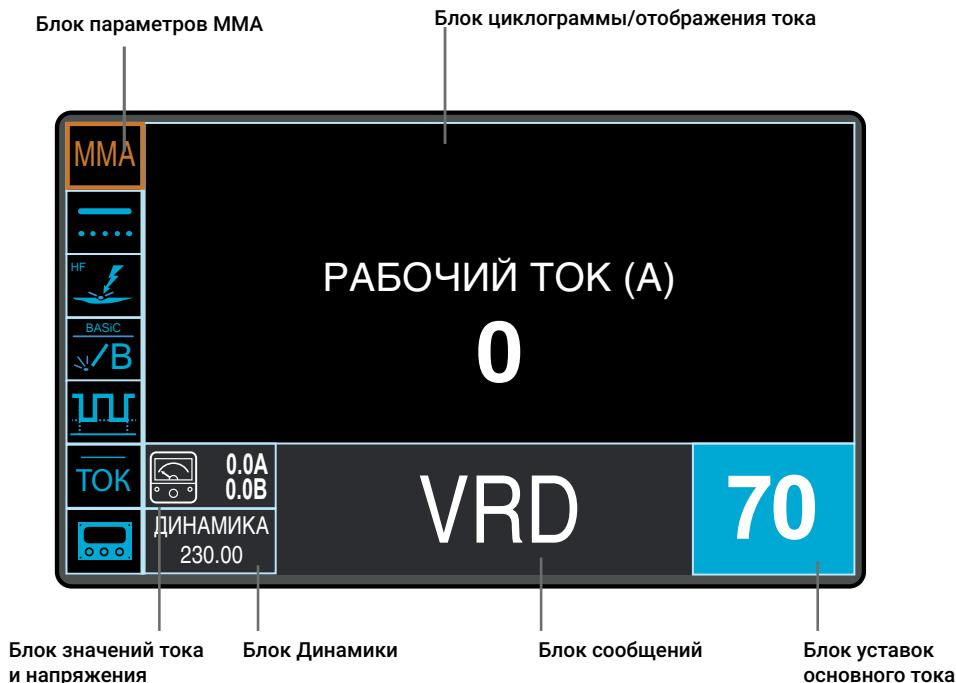


Рис. 38 – Общий вид экрана MMA

Справа расположен блок параметров MMA-сварки. Навигация по параметрам внутри блока производится вращением ручки левого энкодера, а переключение – нажатием ручки левого энкодера.

9.8.1 ФУНКЦИЯ VRD

Функция VRD (Voltage Reduction Device) – функция, при которой аппарат понижает напряжение холостого хода источника до безопасных для человека 12 В, когда аппарат включен, но сварка не производится (действительное значение напряжения в режиме реального времени отображается в блоке рядом с символом измерительного прибора). Как только начинается процесс сварки, устройство VRD восстанавливает рабочие параметры напряжения. Функция VRD не входит в стандартную комплектацию.

В аппаратах, оборудованных функцией VRD, при переключении в режим MMA функция VRD активирована. При активированной функции VRD в блоке сообщений отображается соответствующая надпись (см. Рис. 38).

Для отключения функции VRD необходимо повторно нажать ручку левого энкодера после входа в режим MMA (когда прямоугольник с надписью MMA выделен активным цветом).

Для повторного включения функции VRD необходимо выйти из режима MMA в режим TIG и вернуться обратно в режим MMA – еще дважды нажать ручку левого энкодера.

9.8.2 ДИНАМИКА

Динамика – корректор быстродействия дуги, позволяет подобрать оптимальную скорость нарастания сварочного тока, обеспечивает необходимое сжимающее усилие на дуге для уменьшения разбрызгивания электродного металла, а также влияет на глубину проплавления, подвижность сварочной ванны и величину валика.

Для выбора параметра прокрутите ручку среднего энкодера, пока блок не окрасится голубым цветом, а вверху экрана не отобразится название параметра и диапазон регулирования. Для редактирования значения нажмите ручку среднего энкодера – блок окрасится в оранжевый цвет, затем поворотом ручки среднего энкодера измените значение. Повторное нажатие сохранит значение и завершит режим редактирования.

9.8.3 БЛОК СООБЩЕНИЙ

Блок сообщений предназначен для отображения сообщений о состоянии аппарата. Если сварочный аппарат укомплектован функцией ограничения напряжения холостого хода, то в блоке сообщений отображается надпись VRD. При возникновении ошибок, сообщения отображаются в этом блоке.

9.8.4 ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ ЭКРАНА MMA

В этом разделе описаны параметры из блока параметров MMA-сварки, расположенные справа на экране MMA.

9.8.4.1 Режим работы

Табл. 24 – Список режимов работы

| Символ | Пункт меню | Описание |
|---|------------|---|
|  | MMA | при переключении в режим MMA отображается Экран MMA |
|  | TIG | при переключении в режим TIG (TIG AC, DC+, DC-, ACDC) отображается Главный экран сварки |

9.8.4.2 Тип сварки

В зависимости от программной комплектации могут быть доступны непрерывная на переменном токе сварка и точечная на постоянном токе сварка.

Табл. 25 – Список типов сварки

| Символ | Пункт меню | Описание |
|---|----------------------|---|
|  | ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК: ВЫКЛ | сварка на постоянном токе |
|  | ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК: ВКЛ | сварка на переменном токе. Пункт доступен только в аппаратах поддерживающих сварку на переменном токе |

9.8.4.3 Тип поджига

В источнике реализованы два способа зажигания дуги в режиме ММА.

Табл. 26 – Список типов поджига

| Символ | Пункт меню | Описание |
|--------|-----------------------|---|
| | ПОДЖИГ: КОНТАКТНЫЙ | Контактный поджиг подъёмом или «чирканьем». Электрод опускают на деталь, добиваются электрического контакта между электродом и деталью, который виден по небольшимискрам между электродом и деталью, затем плавно производят подъем электрода. При этом происходит зажигание сварочной дуги. Возможен вариант, при котором конец электрода ведут по поверхности детали до тех пор, пока не зажигается дуга |
| | ПОДЖИГ: БЕСКОНТАКТНЫЙ | Бесконтактный поджиг дуги высокочастотным импульсом. Этот способ требует применения держателя электрода с кнопкой или педали. Электрод подводят на расстояние от 3 до 5 мм от детали и нажимают на кнопку. После этого специальный блок ВЧ-поджига дуги генерирует высокочастотный импульс тока, который пробивает воздушный зазор и создает плазменный разряд, из которого затем возникает сварочная дуга. Сварщик держит кнопку нажатой до тех пор, пока не загорится устойчивая сварочная дуга |



ОПАСНОСТЬ!

Запрещается нажимать кнопку зажигания дуги, если расстояние от конца электрода до детали более 10 мм.



ОПАСНОСТЬ!

Запрещается применять бесконтактный поджиг дуги во влажных помещениях!

9.8.4.4 Тип электрода

В аппарате разработаны специальные вольт-амперные характеристики для различных типов покрытий электродов см. Табл. 27.

Табл. 27 – Список типов покрытий электрода

| Символ | Пункт меню | Описание |
|--------|-----------------------|--|
| | ЭЛЕКТРОД: КИСЛОТНЫЙ | кислотное покрытие электрода содержит окиси железа, кремния и марганца |
| | ЭЛЕКТРОД: ОСНОВНОЙ | основное покрытие электрода имеет в составе карбонат кальция и фтористый кальций. Сварка электродами с основным покрытием происходит при постоянном токе переменной полярности |
| | ЭЛЕКТРОД: ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ | компонентами целлюлозного покрытия электрода являются органические составляющие. Эти компоненты добавлены в покрытие специально для того чтобы создавать газовую защиту при сварке |
| | ЭЛЕКТРОД: РУТИЛОВЫЙ | рутитовое покрытие электрода содержит рутит, а также органические и минеральные вещества, которые обеспечивают незначительное разбрзгивание металла и газовую защиту в процессе сварки |

9.8.4.5 Частотный режим

Частотный режим облегчает работу сварщика при сварке деталей малых толщин, ведение сварки в различных пространственных положениях и снижает требования к квалификации сварщика. Наличие частотного режима работы позволяет в широких пределах регулировать глубину проплавления и скорость кристаллизации металла шва при сварке труб и металлоконструкций в любом пространственном положении.

Табл. 28 – Список режимов работы частотного режима

| Символ | Режим | Описание |
|--------|-------------|--------------------------|
| | ПУЛЬС: ВЫКЛ | частотный режим отключен |
| | ПУЛЬС: ВКЛ | частотный режим включен |

Настройка частотного режима доступна при включенном отображении циклограммы (см. см. п. Табл. 29 на стр. 72).

9.8.4.6 Режим отображения

Табл. 29 – Список режимов отображения

| Символ | Режим | Описание |
|--------|-------------------------|---|
| | ОТОБРАЖЕНИЕ ТОКА | на экране крупно выводится действительное значение сварочного тока в режиме реального времени. При этом параметры циклограммы не отображаются, но сохраняются. Вверху экрана отображается наименование выбранного параметра блока параметров MMA-сварки и его состояние. |
| | ОТОБРАЖЕНИЕ ЦИКЛОГРАММЫ | на экране изображена циклограмма, на которой задаются параметры: длительность и величина тока старта, длительность и величина первого тока, длительность и продолжительность второго тока (если активирован частотный режим), ток и напряжения входа в форсаж. Навигация по параметрам и их регулировка осуществляется поворотом и нажатием ручки среднего энкодера. Вверху экрана отображается наименование выбранного участка циклограммы и его диапазон регулирования в виде столбчатой диаграммы в левом правом углу блока. |

9.8.4.7 Внешнее управления

Табл. 30 – Список устройств управления

| Символ | Режим | Описание |
|--------|-------------------------|---|
| | ВНЕШН. УПРАВЛЕНИЕ: ВЫКЛ | Управление от текущего основного пульта ОПУ-01, периферийные устройства не задействованы |
| | ВНЕШН. УПРАВЛЕНИЕ: ВКЛ | Управление от подключенного периферийного устройства, например с пульта дистанционного управления ПДУ-Р |

При включенном внешнем управлении правый энкодер на основном пульте управления используется для задания ограничения величины максимального сварочного тока во избежание перегрева детали при управлении с ПДУ-Р. Рабочий ток задается ручкой управления ПДУ-Р, величина заданного тока отображается над значением заданного ограничения и на действующей циклограмме либо на основном экране.

10 СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА

Опционально аппарат может быть оборудован системой ограничения доступа.

В этом случае аппарат дополняется считывателем, а в комплект поставки включаются две карты доступа – карта «Администратор» и карта «Пользователь».

При прикладывании к считывателю карты «Администратор» для работы дополнительно открывается пункт меню АДМИН (см. п. 9.3.6.4 на стр. 50).

Пункт меню АДМИН позволяет Администратору регистрировать и удалять дополнительные карты доступа, включая карты «Администратор». Возможна регистрация прав доступа не только на отдельную карту, но и на заводской пропуск, ключ-таблетку или другие носители.

10.1 ПРИНЦИП ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА

Активирование Администратором ОГРАНИЧЕННОГО РЕЖИМА закрывает доступ к части настроек и регулировок для всех лиц, кроме Администратора.

В ОГРАНИЧЕННОМ РЕЖИМЕ сила тока может регулироваться только в диапазоне от минимума до заранее установленной Администратором величины.

При выключенном ОГРАНИЧЕННОМ РЕЖИМЕ аппарат, оборудованный системой ограничения доступа, запрашивает при включении карту доступа.

Пока карта «Администратор» или карта «Пользователь» не будут приложены к считывателю, аппарат функционировать не будет.

10.2 УРОВЕНЬ ДОСТУПА «АДМИНИСТРАТОР»

Карта «Администратор» открывает все возможные настройки и регулировки аппарата, обеспечивает возможность сохранения сварочных программ, а также работу в пунктах меню «Ограниченный режим» и «Управление картами».

Права карты «Администратор» включают право активирования ОГРАНИЧЕННОГО РЕЖИМА и установления ограничения настроек, право регистрации и удаления дополнительных карт доступа, включая карты «Администратор»..

Прикладывание к считывателю карты «Администратор» отключает ОГРАНИЧЕННЫЙ РЕЖИМ и открывает все возможные настройки и регулировки аппарата.

10.3 УРОВЕНЬ ДОСТУПА «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»

При выключенном «Ограниченному режиме» карта «Пользователь» позволяет включить аппарат и работать в стандартном состоянии, где доступны все настройки, кроме работы в пунктах меню, открытых исключительно Администратору.

При активированном Администратором ОГРАНИЧЕННОМ режиме карта «Пользователь» позволяет работать в ОГРАНИЧЕННОМ РЕЖИМЕ.

11 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

11.1 НЕИСПРАВНОСТИ АППАРАТА



ПРИМЕЧАНИЕ!

При некорректной работе сварочного аппарата убедитесь в правильности подключения аппарата к сети электропитания!

Табл. 31 – Перечень неисправностей аппарата

| Неисправность | Причина | Решение |
|--|---|---|
| Отсутствует подача защитного газа из горелки | Газовый баллон пуст Неисправность горелки | Замените газовый баллон Проверьте работоспособность горелки, при необходимости замените |
| | Редуктор давления загрязнен или неисправен | Замените редуктор |
| | Вентиль газового баллона неисправен | Замените газовый баллон |
| Недостаточная подача защитного газа из горелки | Настроен неверный расход защитного газа на редукторе давления | Настройте расход, исходя из способа сварки и силы тока или технического задания на выполнение сварочных работ |
| Недостаточная подача защитного газа из горелки | Загрязнен редуктор давления | Проверьте расходомерную шайбу редуктора, при необходимости замените |
| | Горелка или газовый шланг загрязнены, либо не герметичны | Проверьте герметичность и отсутствие загрязнений, продуйте сжатым воздухом в обратном направлении, при необходимости замените |
| | Сквозняк выдувает защитный газ | Устраните сквозняк |

| Неисправность | Причина | Решение |
|--|--|--|
| Мощность сварки снизилась | Отсутствует фаза или вышел из строя силовой модуль | Проверьте работу аппарата на другой розетке, проверьте подводящий кабель питания и правильность подсоединения кабеля питания к вилке |
| | Недостаточный контакт обратного кабеля (кабеля массы) со свариваемой деталью | Создайте надежный контакт сварной детали и обратного кабеля (кабеля массы) |
| | Обратный кабель (кабель массы) недостаточно зафиксирован в разъеме аппарата | Зафиксируйте штекер обратного кабеля (кабель массы) в разъеме аппарата вращением по часовой стрелке |
| Мощность сварки снизилась | Неисправность горелки | Произведите ремонт горелки, при необходимости замените горелку на исправную |
| Штекер обратного кабеля (кабеля массы) нагревается | Штекер недостаточно зафиксирован в разъеме аппарата | Зафиксируйте штекер обратного кабеля (кабель массы) в разъеме аппарата вращением по часовой стрелке |
| Горелка слишком сильно нагрелась | Из-за загрязнений в системе охлаждения горелка засорилась | Промойте шланги и горелку в обратном направлении и замените охлаждающую жидкость в БЖО, согласно Руководству по эксплуатации |
| Аппарат не реагирует на нажатие кнопки на горелке | Неисправность горелки | Произведите ремонт горелки, при необходимости замените горелку на исправную |

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Если предлагаемые решения не ликвидировали неисправность или возникшая неисправность отсутствует в таблице, обратитесь в сервисную службу!

11.2 НЕИСПРАВНОСТИ БЖО

Табл. 32 – Список неисправностей БЖО

| Неисправность | Причина | Решение |
|--|---|--|
| БЖО не включается | Не подключен кабель БЖО к сварочному аппарату | Подключите кабель БЖО к сварочному аппарату и проверьте надежность соединения |
| | Не активирована работа БЖО в меню пульта управления | Активируйте работу БЖО в меню пульта управления в соответствующих настройках |
| | На пульте управления горит ошибка «обрыв охлаждающей линии» | Проверьте охлаждающую линию на наличие протечек. Обеспечьте герметичность соединений на охлаждающей линии. Сбросьте вручную ошибку на пульте управления |
| БЖО включается и выключается примерно через 2 секунды с появлением ошибки «воздушная пробка в помпе» | Воздух во всасывающем рукаве помпы | Подключите технический рукав для слива охлаждающей жидкости к выходному разъему из БЖО (синяя линия) и создайте небольшое разряжение при помощи вакуумного насоса. После поступления охлаждающей жидкости в насос, проверьте корректность работы БЖО |
| | Не подключены линии охлаждения горелки к БЖО. | Подключите линии охлаждения горелки к БЖО согласно цветовым обозначениям на разъемах (синий разъем – выход, красный разъем – вход). |
| БЖО не выключается автоматически после отпускания кнопки сварочной горелки | Перегрев охлаждающей жидкости | БЖО отключится автоматически после охлаждения жидкости до оптимальной рабочей температуры |

12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ВНИМАНИЕ!

К обслуживанию оборудования допускается только квалифицированный персонал, изучивший требования настоящего Руководства по эксплуатации.

EVOTIG – высококачественный аппарат, не требующий длительного и трудоёмкого обслуживания. Тем не менее, в период эксплуатации для обеспечения долговременной эффективной работы необходимо:

12.1 ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

Перед началом работ необходимо:

- 1 Произвести внешний осмотр аппарата. Убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса, сетевых и сварочных кабелей.
- 2 Проверить надёжность крепления байонетных разъемов на корпусе аппарата (Рис. 2). При необходимости соединения подтянуть.
- 3 Убедиться, что сварочные кабели размотаны.
- 4 На аппаратах, укомплектованных БЖО, проверить уровень охлаждающей жидкости (Рис. 3).

12.2 НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В ТРИ МЕСЯЦА

В зависимости от условий эксплуатации, но не реже одного раза в три месяца необходимо:

- 1 Снять боковые крышки корпуса аппарата (внешние и внутренние).
- 2 Произвести визуальный осмотр аппарата и соединительных кабелей.
- 3 Убедиться в отсутствии механических повреждений, следов перегрева электрических соединений. Особое внимание следует обратить на места подключения токоведущих шин, кабелей питания и управления силовыми модулями.

12.3 НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ

В зависимости от условий эксплуатации, но не реже одного раза в шесть месяцев необходимо:

- 1 Снять боковые крышки корпуса аппарата.
- 2 Снять верхнюю крышку.
- 3 Продуть соответствующие участки сжатым воздухом для очистки внутренних объемов аппарата и радиаторов от пыли.



ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения повреждения лопастей вентиляторов перед продувкой следует демонтировать вентиляторы. Работы по демонтажу и монтажу должен производить квалифицированный персонал.

- 4 Произвести визуальный осмотр аппарата и соединительных кабелей и плат.
- 5 Убедится в отсутствии механических повреждений, следов перегрева и подгорания электрических соединений. Особое внимание обратить на кабели питания аппарата, сварочный кабель, кабель управления модулями и разъёмные электрические соединения.
- 6 Внести отметку результата выполненных работ в паспорт аппарата с указанием даты проведения осмотра и фамилии должностного лица проводившего осмотр.



ПРИМЕЧАНИЕ!

При работе в запыленных помещениях продувки внутренних объёмов производить по необходимости.



ПРИМЕЧАНИЕ!

При невозможности устранения дефектов, выявленных при техническом обслуживании, следует обратиться в сервисную службу!



ВНИМАНИЕ!

При измерении сопротивления изоляции (ГОСТ Р МЭК 60974-4-2014) провода контроля фаз платы ЦПУ аппарата должны быть отсоединенны и заизолированы.

13 ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует исправную работу продукции в течение гарантийного срока. При выявлении неисправности в течение гарантийного срока, Покупатель имеет право на ремонт оборудования за счёт Производителя.

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи, указанного в паспорте изделия. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте изделия гарантийный срок исчисляется со дня выпуска аппарата.

При нарушении эксплуатирующей организацией правил, предусмотренных действующими стандартами, техническими регламентами или Руководством по эксплуатации оборудования, приведшем к отказу в работе оборудования, выявленная неисправность гарантийным случаем не признается. Затраты на диагностику, ремонт и связанные с этим расходы, в том числе расходы на выезд специалиста для диагностики и ремонта, несет Покупатель.

13.1 Гарантийный срок 36 месяцев установлен на:

- сварочный аппарат и программное обеспечение;
- блоки жидкостного охлаждения (БЖО), кроме насоса блока жидкостного охлаждения*;
- транспортные тележки.

* На насос БЖО, являющийся покупной деталью, установлен гарантийный срок 12 месяцев.

13.2 Гарантийный срок 12 месяцев установлен на:

- компоненты автоматизации;
- компоненты механизации;
- промежуточные пакеты шлангов;
- насос блока жидкостного охлаждения;

- пульты дистанционного управления.

13.3 Гарантийный срок 6 месяцев установлен на:

- запчасти, поставляемые отдельно от основного оборудования (печатные платы, устройства зажигания дуги и т. д.);
- все покупные компоненты, которые используются Производителем, но произведены другими изготовителями (двигатели, вентиляторы и т. д.).

13.4 Гарантия не распространяется на:

- не поддающиеся воспроизведению ошибки и неисправности;
- расходные материалы и компоненты;
- естественный износ или механическое старение механизмов подачи проволоки, в т. ч. роликов; кабелей массы, соединительных кабелей, электрододержателей, удлинителей, кабелей питания, кабелей управления, штекеров, изнашивающихся деталей горелок, магнитных клапанов, колёс, и т. д..

13.5 Гарантия аннулируется при:

- использовании нештатных принадлежностей (промежуточного пакета шлангов, дистанционного регулятора, соединительного кабеля, жидкости охлаждения и т. д.), повлекших неисправность;
- нарушении Покупателем правил технического обслуживания и эксплуатации аппарата, предусмотренных настоящим Руководством, действующими стандартами или техрегламентами, приведшем к отказу в работе.

13.6 Использование права на гарантийное обслуживание:

Для предъявления требований об устранении выявленного дефекта по гарантии в адрес Производителя или в аттестованный Производителем сервисный центр, необходимо предъявить:

- неисправный аппарат или вышедшую из строя принадлежность, по которой заявлена рекламация;
- паспорт изделия с заполненным гарантийным талоном и заполненной заявкой на ремонт;
- документ, подтверждающий покупку изделия.

Транспортные расходы, связанные с доставкой оборудования к месту проведения ремонта и обратно, а равно выезд

специалиста для диагностики неисправности в эксплуатирующую организацию (по отдельному соглашению), гарантией Производителя не покрываются.

Замененные при гарантийном ремонте изделия Покупателю не возвращаются.

Гарантийные обязательства Производителя и условия предоставления гарантии, изложенные в паспорте изделия, могут быть пересмотрены исключительно Дополнительным соглашением к договору поставки, заключённым в письменной форме.

14 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие транспортируется всеми видами транспорта, в том числе в герметизированных отапливаемых отсеках воздушных судов, в соответствии с Правилами перевозки грузов, установленных на воздушном транспорте.

Условия транспортировки должны соответствовать условиям по группе 5 ГОСТ 15150, условия хранения — по группе 2 ГОСТ 15150.

Срок эксплуатации 7 лет.

15 УТИЛИЗАЦИЯ



Не допускается выброс отработавшего электротехнического и электронного оборудования на свалку для бытовых отходов. Настоящее изделие должно быть утилизировано в соответствии с ГОСТ Р 55102 или действующими национальными директивами.

16 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Изделие соответствует ТУ 3441-001-82175893-2015.



Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ЕАЭС – Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.СП28.В.08964/20 от 03.04.2020.



Продукция включена в Реестр промышленной продукции произведенной на территории Российской Федерации. Реестровый номер 1323/2/2020.

Заключение Минпромторга РФ – исх. №53039/05 от 27.07.2020 Минпромторга РФ.



Предприятие сертифицировано в системе сертификации ЕвроСтандартРегистра ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) – Сертификат соответствия №РОСС RU.С04ХЖ.СК.1389 от 20.11.2018.

17 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



Общество с ограниченной ответственностью
«Завод технологических источников» (ООО «ЗТИ»)
194223, Россия, Санкт-Петербург, Курчатова 9 Е, пом. 50
+7 (812) 331-11-81, info@zavod-zti.ru, zavod-zti.ru



Предприятие является членом Союза «Санкт-Петербургская торговая палата» – Регистрационный номер 33-4414.

Информацию о сервисных центрах вы можете получить на сайте evospark.ru

18 СХЕМА ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ

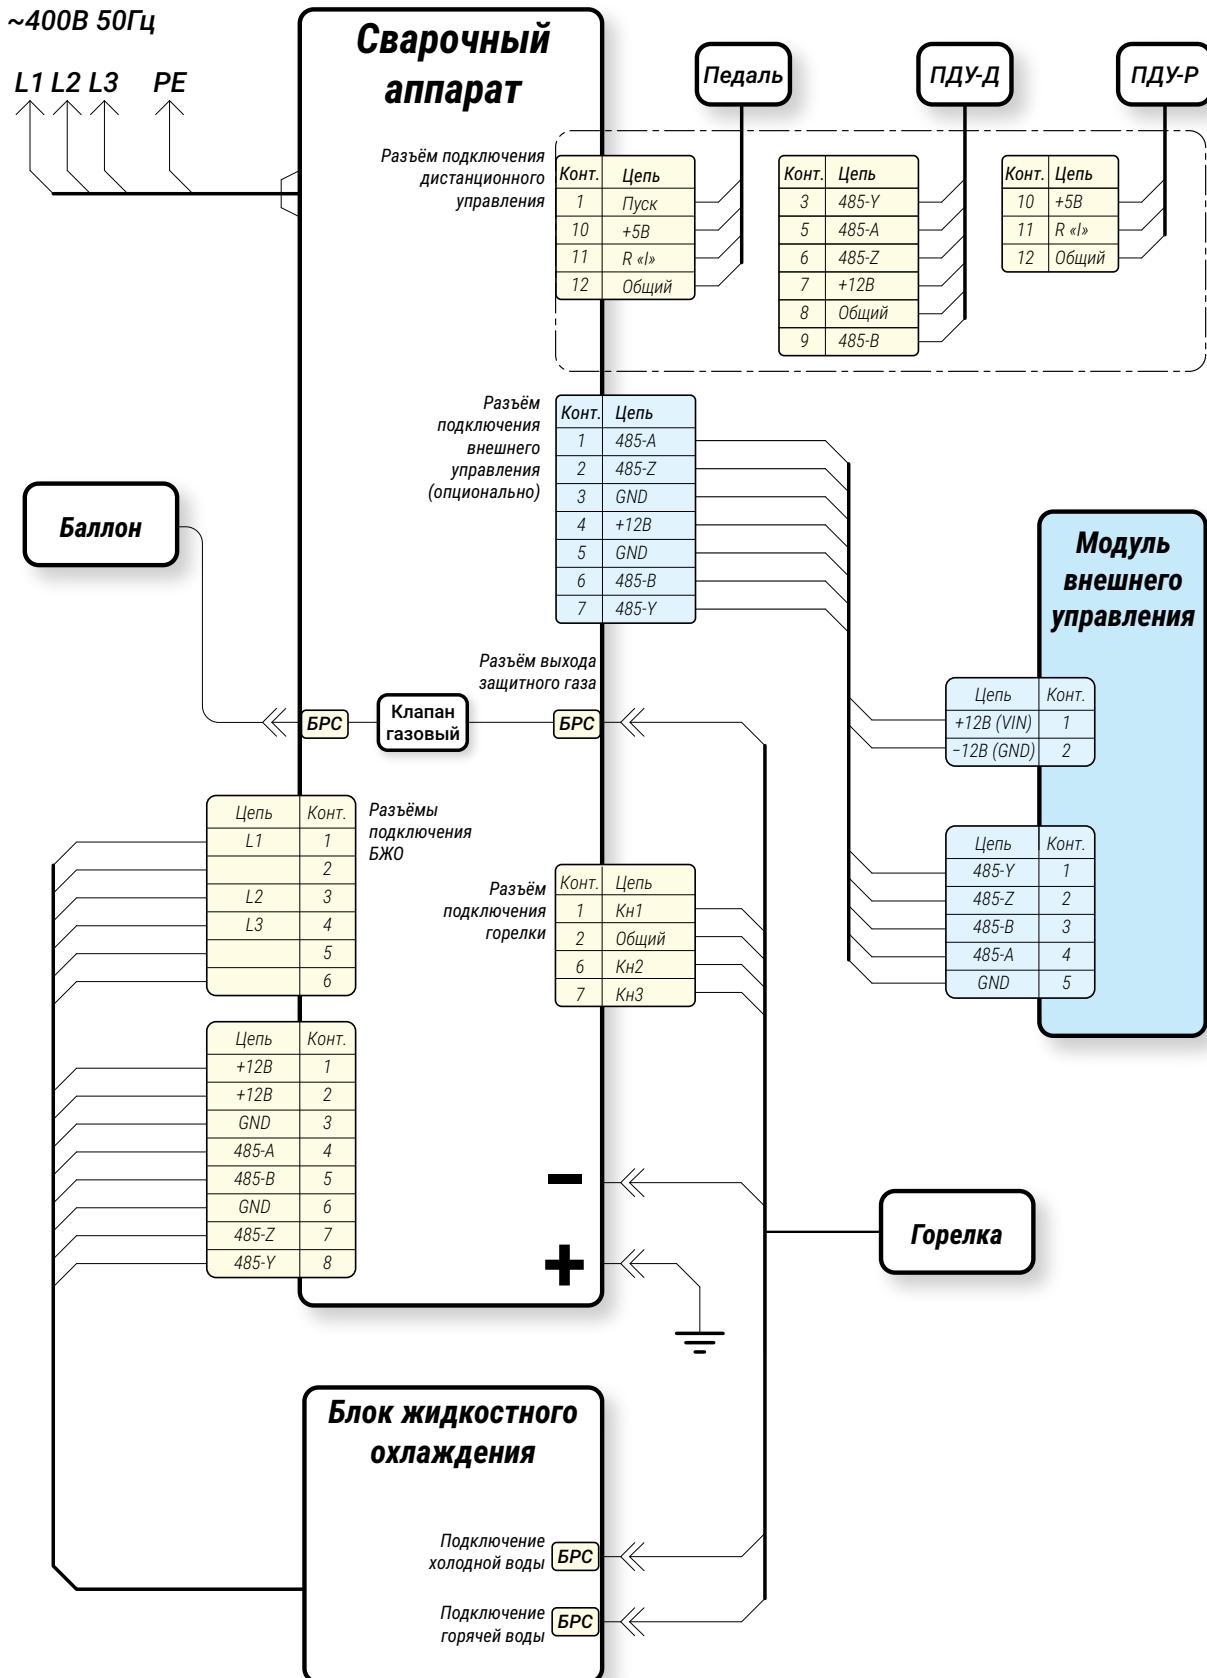


Рис. 39 – Схема внешних соединений





evospark.ru